



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 5, 2024, 3:43:01 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Jéssica Tiné Pôssa;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

JP

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

6

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Maurília Souza Teixeira, 27

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241205-184518.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

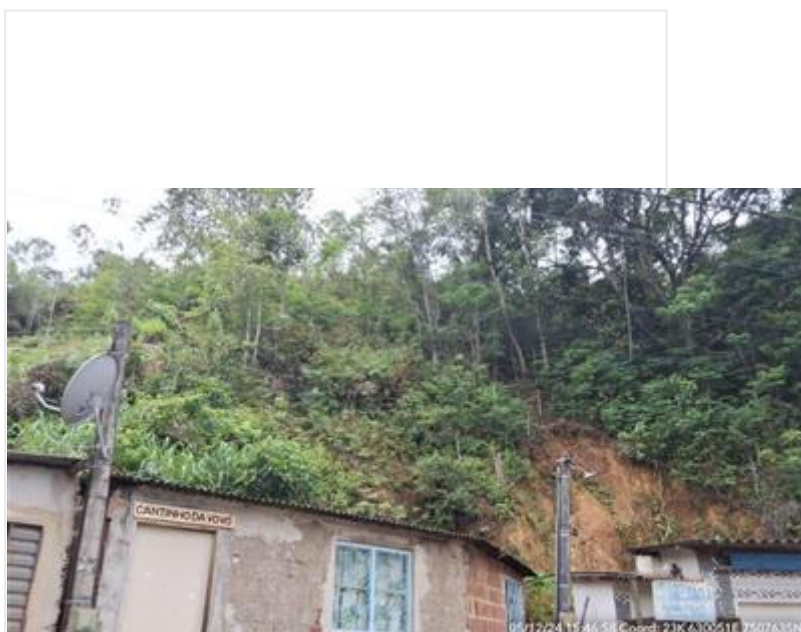

Foto_encos_nat-20241205-184657.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_encos_nat-20241205-184657.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com inclinação mais acentuada e com edificações encaixadas na base e cortes pequenos na base.

Material predominante:

- Solo residual
- Rocha alterada
- Rocha Sã

Observação sobre o material predominante:

Perfil de solo residual com rocha alterada a sã na base.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241205-185105.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-185241.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-185342.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241205-190247.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241205-185418.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241205-185...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20241205-185527.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241205-185540.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241205-185448.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento do início de 2024 que atingiu fundos de edificação com colapso parcial da mesma, encosta com histórico de movimentação e destruição de casa vizinha em 2007.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241205-185706.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241205-185805.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com histórico de deslizamento e processo ativo, com atingimento de casas. Encosta alta e vertente inclinada, com vegetação de alto porte. De acordo com moradora em 2007 houve queda de blocos rochosos e árvores.

GPS

Área analisada:

Area: 187.96 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok