



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 6, 2024, 9:43:35 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Jéssica Tiné Pôssa;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

JP

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

8

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Maurília Souza Teixeira, 70

Localidade:

Agua Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

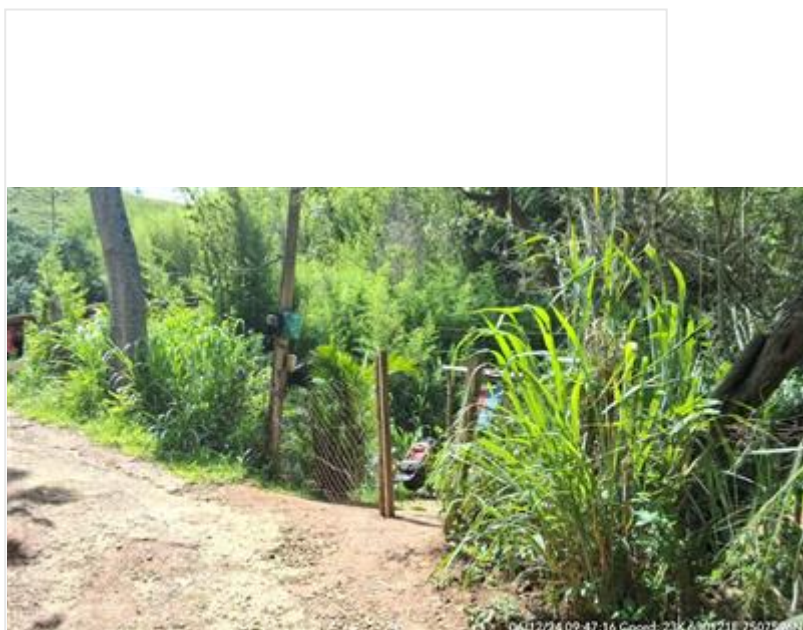

Foto_acesso-20241206-124715.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241206-124931.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com mobilização de material inconsolidado em 2024.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20241206-125603.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241206-125903.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241206-130026.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241206-130...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20241206-130154.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241206-130207.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Mobilização de material em 2024 nos fundos da residência sem danos a edificação mas com entrada de lama. Ao lado também há outra cicatriz que obstruiu o acesso. Encosta com histórico de movimentação.

Foto do deslizamentos:

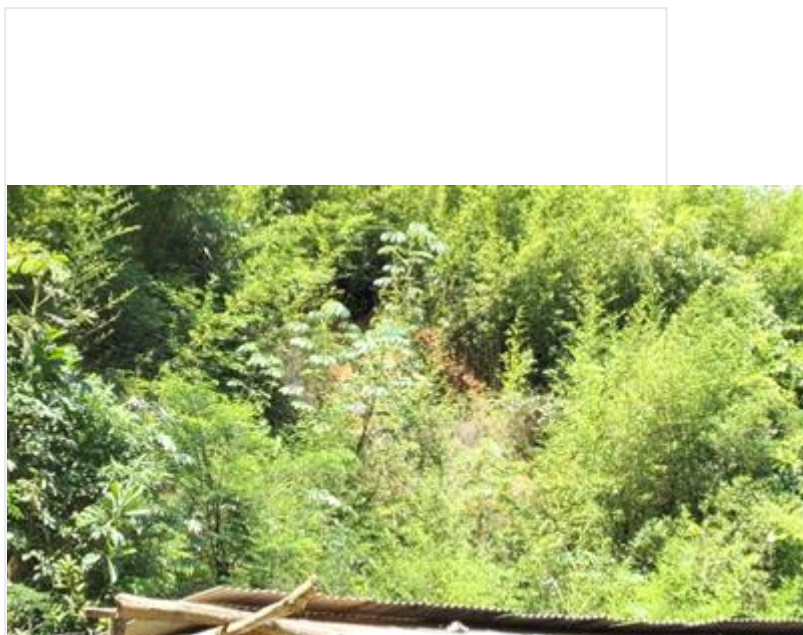

Foto_deslizamento-20241206-130416.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241206-130612.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casa próxima à encosta com ocorrência de deslizamento de 2024 que atingiu fundos da mesma. Na cicatriz foi possível observar material que ainda pode ser mobilizado. Há uma vala com escoamento em direção a essa vertente da encosta. Além disso, pela imagem de drone é possível observar uma cicatriz próxima à residência, onde há um material mobilizado. De acordo com morador a casa foi reconstruída 5 vezes devido a processos pretéritos.

GPS

Área analisada:

Area: 387.79 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241206-131337.jpg

Descrição da foto1

Material mobilizado referente a cicatriz vista em imagem de drone, possível ravinamento visto na imagem obliqua