



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 6, 2024, 10:25:18 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Jéssica Tiné Pôssa;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

JP

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

9

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Maurília Souza Teixeira, 66

Localidade:

Agua Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241206-135508.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:

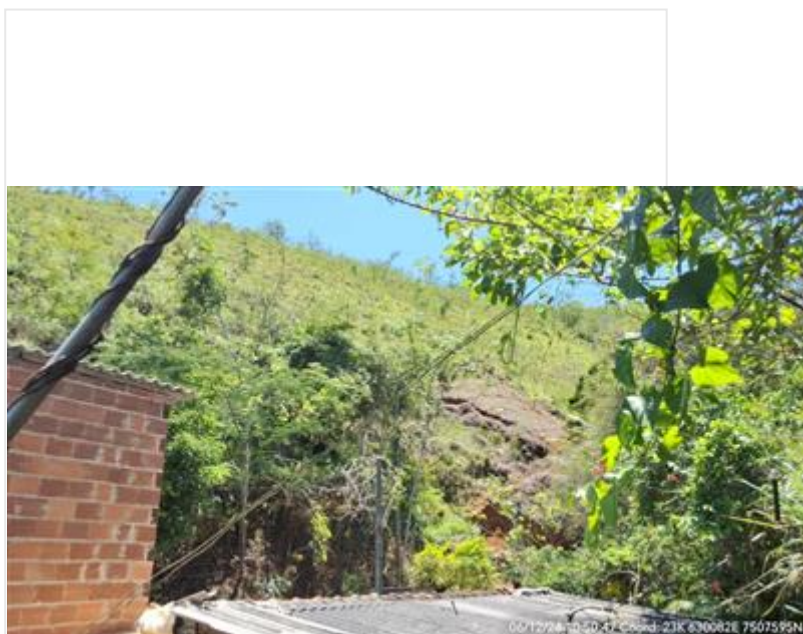

Foto_encos_nat-20241206-135046.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241206-135058.jpg

Descrição do terreno:

Casas encaixadas nos fundo em corte único de talude baixo com processo erosivo e presença de lixo e entulho. Na parte da frente, encosta natural alta amplitude e declividade acentuada. Casas situadas sobre canal e c/ presença de vazamento do topo da rua.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Colúvio**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com depósito coluvionar na base.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241206-140135.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241206-140217.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241206-140240.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Degraus de abatimento**
- **Estrutura colapsada**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241206-140523.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241206-140...

Foto Degraus de abatimento



Foto_Degraus_de_abatimento-20241206-135200.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241206-140709.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241206-140635.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241206-140749.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Rotacional

Observação sobre o processo:

Deslizamento rotacional com ruptura na parte superior. Ao longo da via foi possível observar outros pulsos de deflagração de mobilização de material. Houve colapso de pequeno bar, e atingimento da parte frontal das casas.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241206-140929.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241206-141117.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com edificações de vulnerabilidade muito alta em frente a encosta com processo ativo de deslizamento rotacional e processo erosivo intenso. Foi observado degrau de abatimento em meia encosta e perfil de solo muito espesso com muito material para ser mobilizado. Há pessoa com mobilidade reduzida na residência (fibromialgia), que no dia da chuva ficou presa em casa.

GPS

Área analisada:

Area: 1,765.74 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20241206-135237.jpg

Descrição da foto1

Cicatriz de movimento que destruiu um bar.

