



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 2:27:07 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

6

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar Nascimento

Localidade:

Agua Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-174446.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241210-172847.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241210-174110.jpg

Descrição do terreno:

Casa encaixada em encosta inclinada, com vegetação rasteira e área da cicatriz sendo o ponto mais alto da encosta, e taludes de corte de estrada verticalizados com feições erosivas e mobilização de material

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Encosta com pacote de solo residual maduro e material mobilizado na base da encosta

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-173030.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-173101.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-173207.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes




Foto_Cicatrizes-20241210-173234.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241210-173324.jpg

Foto Erosão Laminar

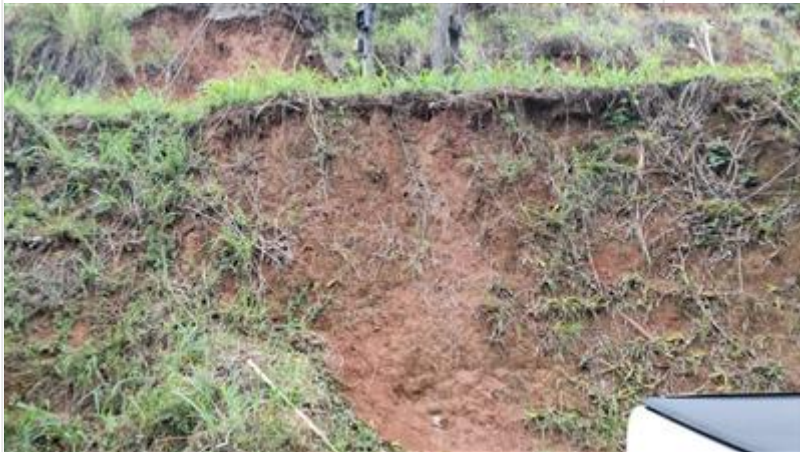

Foto_Erosao_Laminar-20241210-173246.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20241210-173256.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em fevereiro de 2024, com material mobilizado atingindo residência a jusante.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241210-173447.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-173526.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia localizada entre a encosta com cicatriz de deslizamento e talude de corte apresentando feições erosivas. O material mobilizado se encontra aparado no imóvel. Observam-se sulcos erosivos na cicatriz, evidenciando o intenso fluxo de água local.

GPS

Área analisada:

Area: 878.27 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

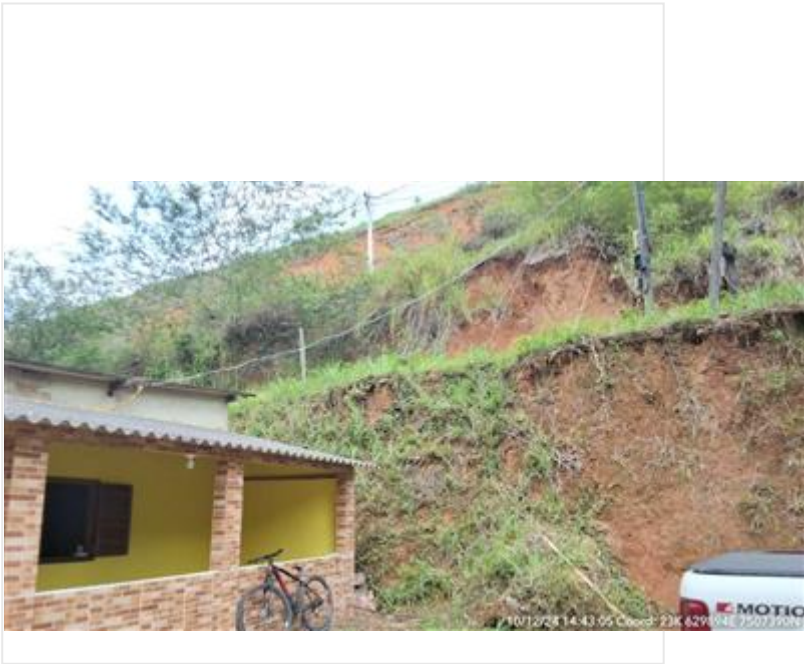


Foto1-20241210-174304.jpg

Descrição da foto1

Distancia talude-casa para os taludes de corte

Foto2



Foto2-20241210-174335.jpg

Descrição da foto2

Material mobilizado em via a montante