



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 3:00:17 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

7

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar Nascimento

Localidade:

Agua Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-180201.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

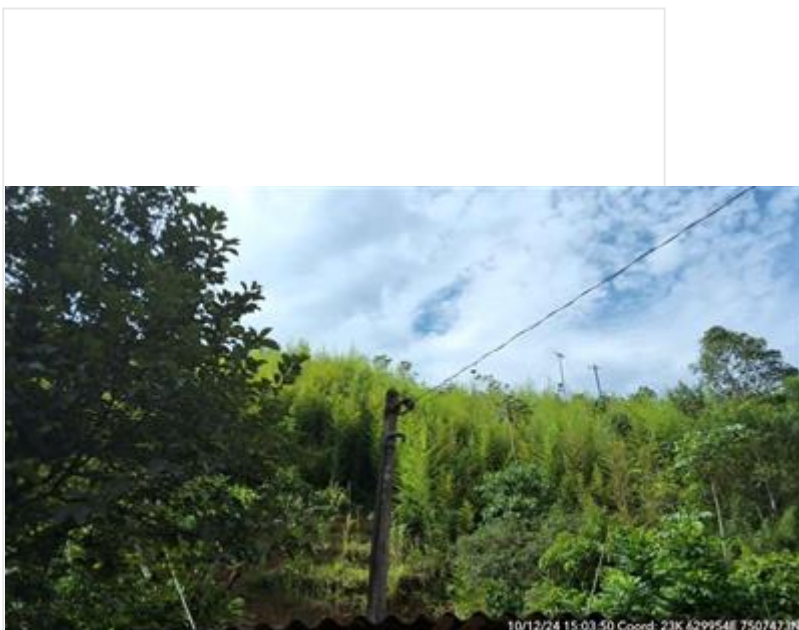

Foto_encos_nat-20241210-180349.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241210-180410.jpg

Descrição do terreno:

Vale encaixado entre encosta natural e cortes múltiplos de acesso e vias

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-180552.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-180626.jpg

Tipologia Construtiva:

Madeira

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-180824.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**
- **Degraus de abatimento**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241210-180934.jpg

Foto Degraus de abatimento



Foto_Degraus_de_abatimento-20241210-181223.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-180958.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar na via principal ocorrido em fevereiro de 2024, obstruindo o acesso às moradias.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241210-181203.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-181323.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área encaixada entre corte de estrada e encosta natural, apresentando erosão laminar em ambos os lados. Uma das residências no setor apresenta vulnerabilidade maior que as outras. Na via, um talude de corte exibe cicatriz de deslizamento com degrau de abatimento em sua crista, além de processos erosivos ativos em sua face. Marcas de máquina na encosta, provavelmente para remoção de material. A camada de solo é muito espessa, representando grande potencial de alcance.

GPS

Área analisada:

Area: 2,805.22 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok