



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 4:15:49 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

9

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar Nascimento

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

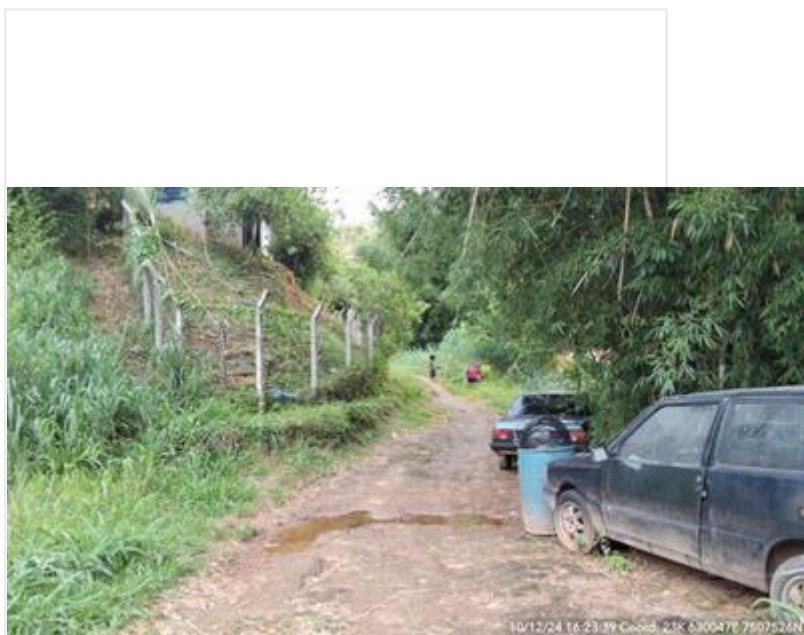

Foto_acesso-20241210-192338.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:

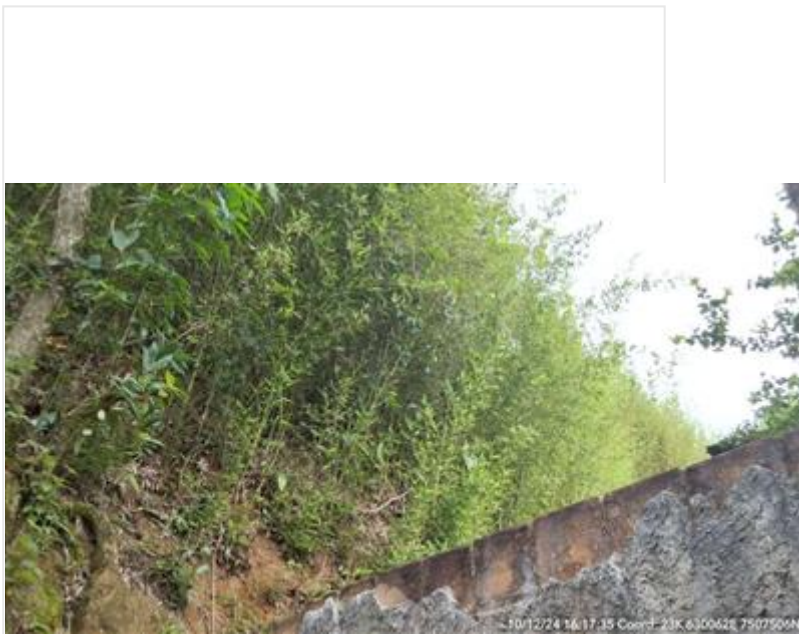

Foto_encos_nat-20241210-191735.jpg

Descrição do terreno:

Terreno próximo a córrego, com encosta inclinada e vegetação rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Colúvio**

Observação sobre o material predominante:

Pacote de solo residual maduro, com rocha alterada em porções basais.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-191749.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-191828.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-191848.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Degraus de abatimento**
- **Erosão laminar**

Foto Degraus de abatimento



cc591829-08cf-430c-b1f1-e81b63f809c5.jpeg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-191936.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Observa-se feição que se assemelha a um degrau de abatimento a montante das moradias.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-192100.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Não obtivemos acesso às moradias, mas de acordo com vizinho houve movimento de massa no fundo de uma das moradias. Através da imagem aérea observa-se feição que se assemelha a um degrau de abatimento a montante das moradias. O topo do movimento foi observado pelo outro lado da rua.

GPS

Área analisada:

Area: 748.67 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-125559.jpg

Descrição da foto1

Crista da encosta em negativo

Foto2



Foto2-20241211-125611.jpg

Descrição da foto2

Cicatriz indicando processo de movimento de massa ativo