



FICHA DE CAMPO

data_inicio

27 de fev. de 2025 13:45:01

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Mariana Motta Machado

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Mariana Motta Machado;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

MM

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_BoaEsperança_134

Setor:

2

Código do setor:

MD_BoaEsperança_134_MM_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Boa Esperança, 673

Localidade:

Boa Esperança

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

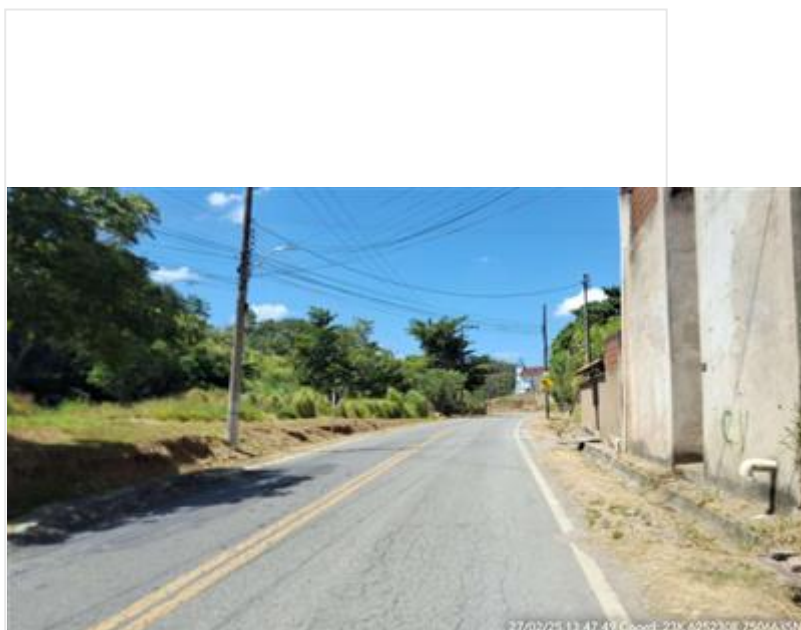

Foto_acesso-20250227-164749.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250227-164821.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte de estrada, com solo residual e, principalmente, aterro na base das moradias

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

O solo apresenta coloração bege, com quantidade considerável de aterro pouco compactado, com indícios de movimento

Foto do material predominante:



Foto_material-20250227-164833.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Entulho**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250227-164855.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250227-165141.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Trincas em muros**
- **Muros inclinados**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250227-165159.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250227-165004.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250227-165226.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250227-165034.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250227-164910.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250227-164...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250227-165124.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250227-164919.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Apenas processo erosivo observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250227-165319.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A área esta inserida em um contexto de taludes de corte de estrada, com solo residual e aterro na base das moradias. Foram observados diversos indicadores de instabilidade como trincas em muro, trinca em moradia, trinca no terreno, muro e árvore inclinados, além de estrutura colapsada. Destaca-se também a ocorrência de um afundamento no quintal de uma das moradias.

GPS

Área analisada:

Área: 455,84 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250227-165413.jpg

Descrição da foto1

Vista do acesso de uma das moradias