



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 10:34:28 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

15

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__15

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

São José, número 193

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-134506.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

55

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250213-134629.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-133711.jpg

Descrição do terreno:

Local com encosta natural e talude de corte no sopé. Vegetação esparsa e com predominância de pequeno porte.

Material predominante:

- **Rocha alterada**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Perfil composto por solo residual com transição para rocha alterada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-133654.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-133518.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:

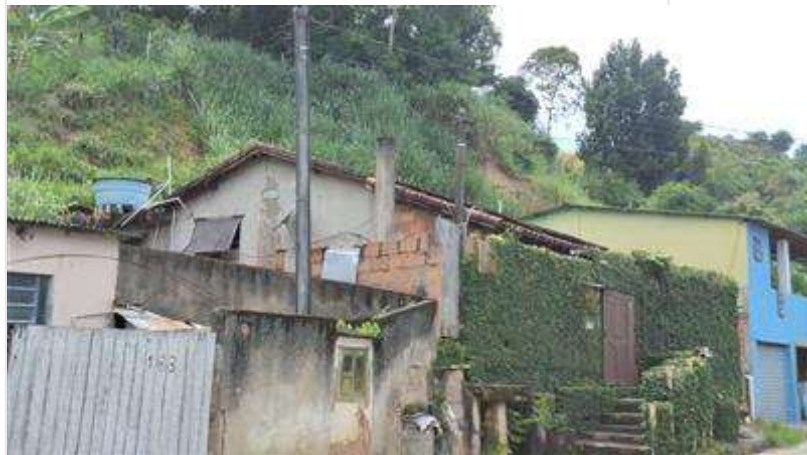

Foto_vulnerabilidade-20250213-134129.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Muros inclinados**

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250213-133916.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250213-133557.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-133547.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Relato da moradora da não ocorrência de movimento de massa.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

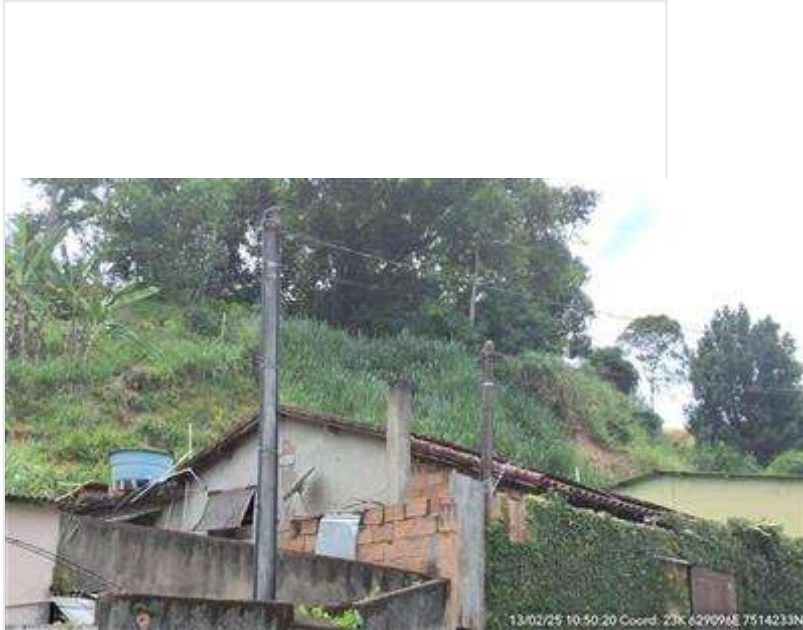

Foto_agua-20250213-135019.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco monitoramento, devido a feições de instabilidade presentes na localidade, tais como: erosão, muro inclinado e ângulo negativo. As edificações apresentam vulnerabilidade média. Foi relatado que não houve movimento de massa. Logo, é necessário o monitoramento do local em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 728.47 Sq meters



Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250213-133747.jpg

Descrição da foto1

Visada lateral do talude de corte.