



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 11:38:58 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

17

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__17

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

São José, número 157

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-144012.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

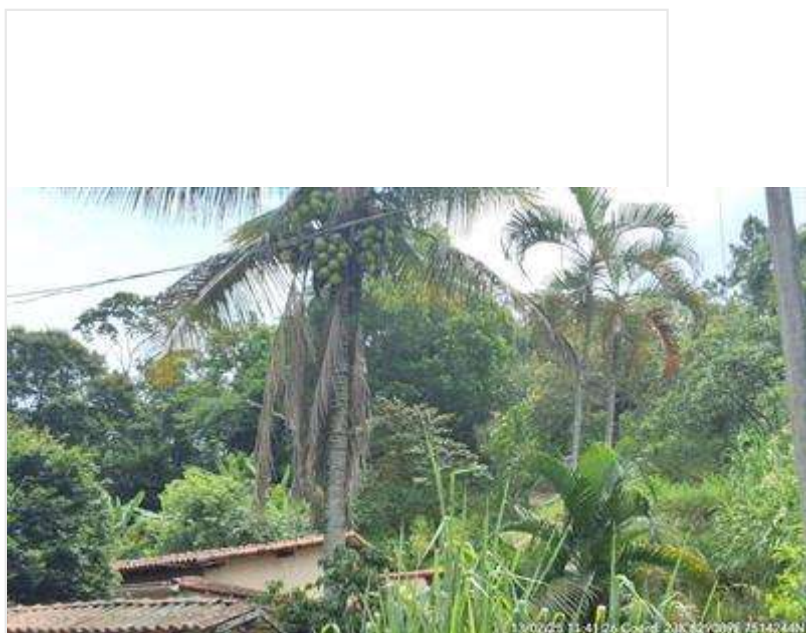

Foto_encos_nat-20250213-144125.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-144146.jpg

Descrição do terreno:

Casas encaixadas em talude de corte único no sopé da encosta natural.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso. Não conseguimos acesso à moradia para obter mais detalhes.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-144258.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-144340.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-144809.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250213-144603.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-144832.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados feições de instabilidade como indicativos de movimento de massa.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-144956.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco monitoramento, devido a feições de instabilidade incipientes presentes na localidade, tais como: erosão e ângulo negativo. As edificações apresentam vulnerabilidade baixa. Não foi possível acessar às moradias. Neste caso, destaca-se para o monitoramento do local em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 1,215.54 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok