



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 2:02:16 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

19

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__19

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Tupaceretã, número 612

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-170332.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:

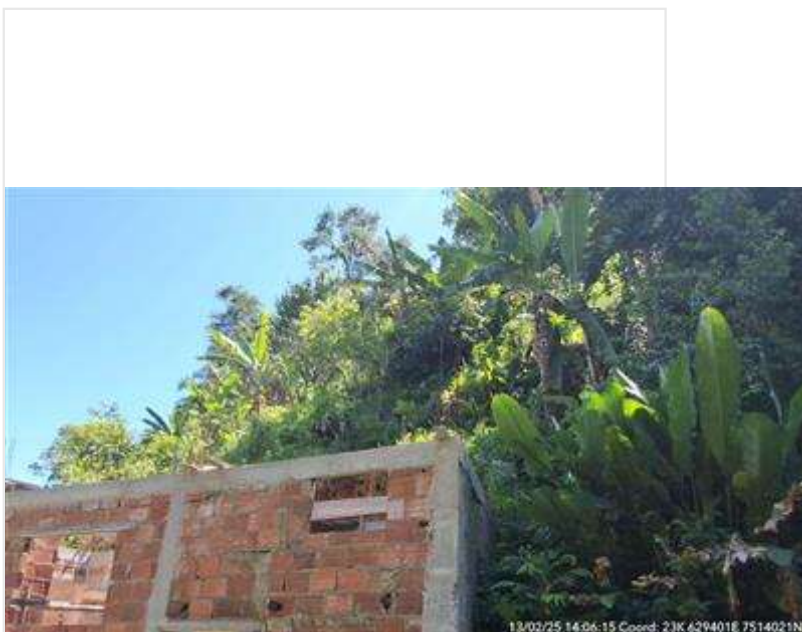

Foto_encos_nat-20250213-170614.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-170534.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte a montante das edificações. Vegetação arbórea e gramíneas no entorno.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-170723.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-170703.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-170642.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Muros/ paredes abaulados**

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20250213-171247.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250213-171030.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-171111.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados feições de instabilidade como indicativos de movimento de massa.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-171017.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco monitoramento, devido a feições de instabilidade presentes na localidade, tais como: erosão, ângulo negativo e muro embarrigado. Morador da casa na frente da rua da Nascente relatou não ter ocorrido deslizamento a montante. As edificações apresentam vulnerabilidade média, sendo uma delas em fase de edificação. Logo, é necessário o monitoramento do local em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 2,001.48 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250213-171409.jpg

Descrição da foto1

Talude de corte a montante da moradia.