



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 14, 2025, 10:43:19 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

25

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__25

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

RJ-117 (Presidente Pedreira), número 5954

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

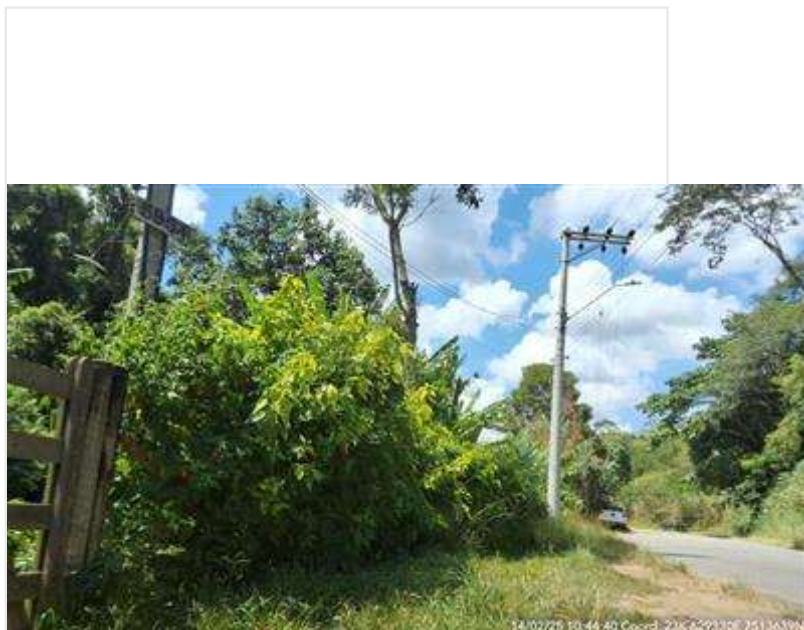

Foto_acesso-20250214-134440.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

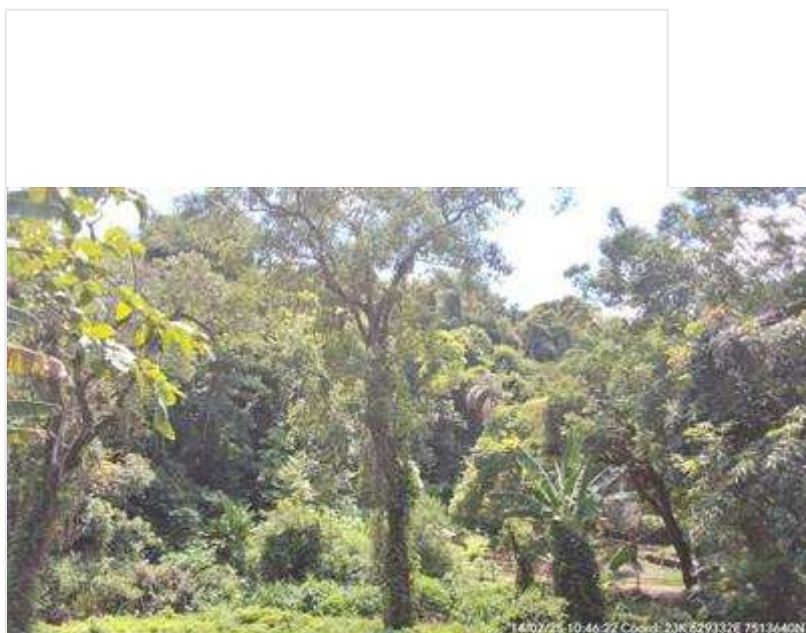

Foto_encos_nat-20250214-134621.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250214-134638.jpg

Descrição do terreno:

Edificações entre taludes de corte múltiplos, localizadas na direção da drenagem natural. A jusante há um rio. Vegetação gramínea e arbórea no entorno.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso. Não foi possível acessar às moradias e obter mais detalhes do material.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250214-135015.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância da Drenagem:

2 - 3m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250214-135123.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250214-135140.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:

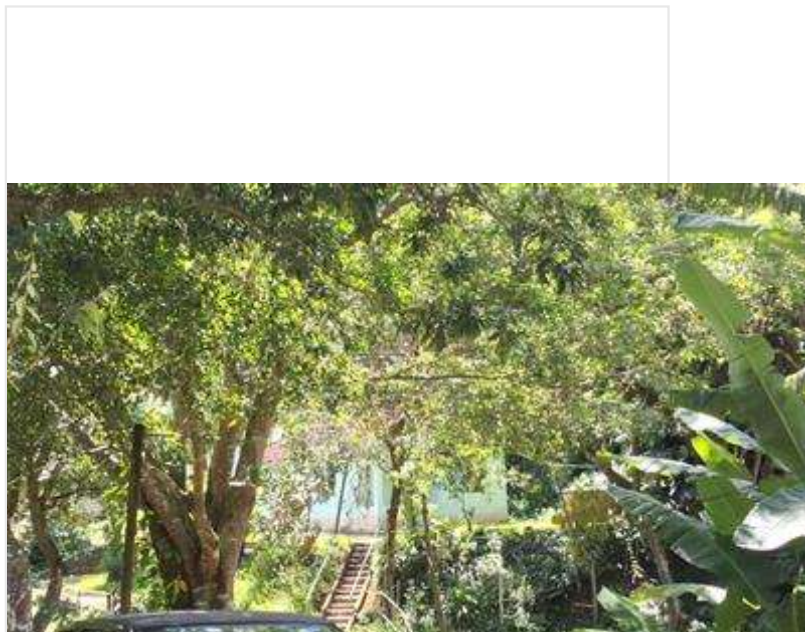


Foto_vulnerabilidade-20250214-135249.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados

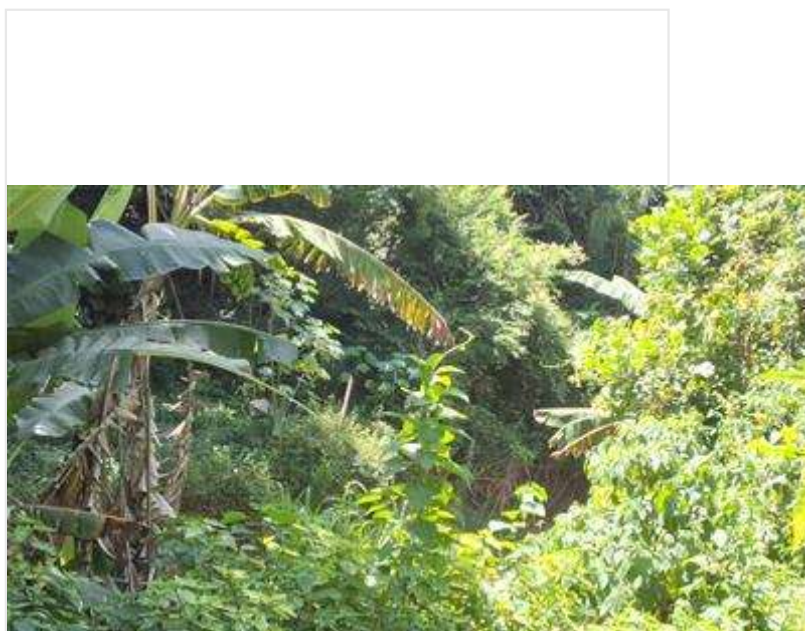

Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250214-135...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250214-135328.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não há processos no setor.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250214-135555.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor em monitoramento, devido as feições de instabilidade observadas no local, tais como: vegetação inclinada/tombada e ângulo negativo. Moradias com baixa vulnerabilidade na direção da drenagem natural. Nenhum morador recebeu os técnicos no momento da vistoria. Destaca-se para a questão do rio a jusante das moradias que, em períodos de cheia, compromete a rota de fuga.

GPS

Área analisada:

Area: 4,992.47 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok