



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 9, 2024, 11:02:52 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemberg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_182

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_182_AS_DS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Jornalista Moacyr Meireles Padilha

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241209-141104.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241209-140439.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241209-140516.jpg

Descrição do terreno:

Talude com corte unico bem verticalizado com marcas recentes de escavação ao longo do pátio da oficina.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com material inconsolidado no topo

Foto do material predominante:



Foto_material-20241209-140724.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241209-140712.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241209-140742.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241209-140640.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241209-140628.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Mobilização de material do topo atingindo o patio do deposito, sem atingimento as edificações.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241209-140942.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Histórico de queda de material em pátio de um armazém sem danos a estrutura do imóvel, com distancia aproximada da base de talude de cerca de 7 metros.

GPS

Área analisada:

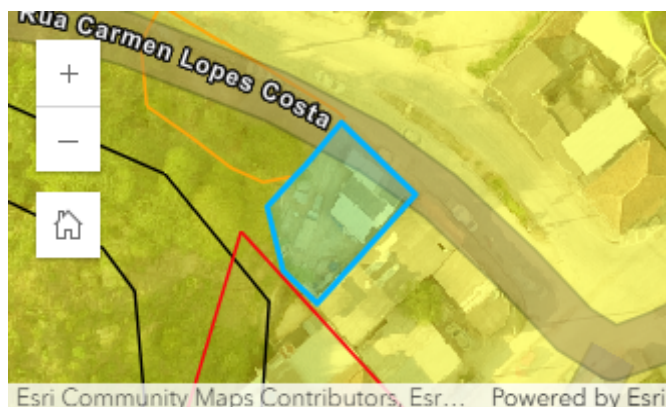

Powered by Esri

E_m

7,507,820

N_m

629,943

status_revisao

Ok