



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 9, 2024, 12:39:02 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemberg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_182

Setor:

2

Código do setor:

MD_Centro_182_AS_DS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Jornalista Moacyr Meireles Padilha, número 19

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241209-155457.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241209-155258.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241209-155236.jpg

Descrição do terreno:

Taludes subverticalizados com material mobilizado.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Solo sobre rocha**
- **Rocha alterada**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Intercalação lateral de rocha sã e rocha muito alterada

Foto do material predominante:



Foto_material-20241209-155336.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241209-155206.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241209-155152.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241209-155...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241209-155108.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241209-155058.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241209-155041.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento nos fundos de oficina na qual a área de atingimento consiste no imóvel mencionado e pátio de acesso. Ressalta-se a presença de bastante material mobilizado no talude.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241209-155024.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241209-160358.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Corte de talude irregular com material solto no topo, com potencial de atingimento de edificação muito vulnerável.

GPS

Área analisada:

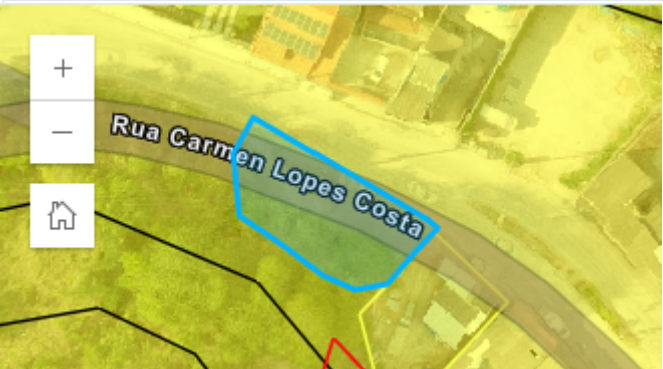

Maxar

Powered by Esri

E_m

7,507,835

N_m

629,929

status_revisao

Ok