



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 8:45:37 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_182

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_182_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Rua Ari Bueno, 250

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular 4x4

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-115218.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:

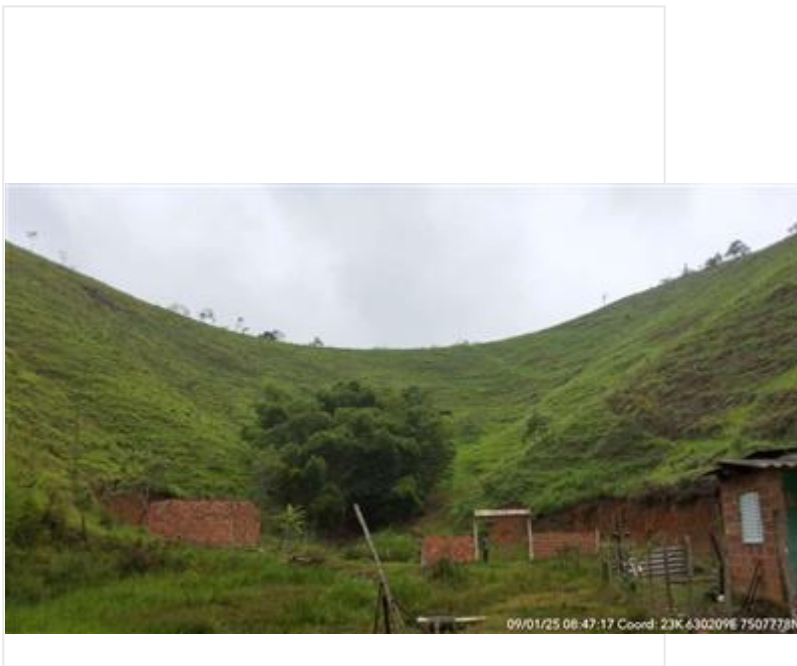

Foto_encos_nat-20250109-114716.jpg

Descrição do terreno:

Trata-se de uma área próxima a linha férrea, na qual as casas se encontram encaixadas no vale.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado solo residual, sem blocos e a grande parte do material se encontra mobilizado.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-115044.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-115021.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-115013.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-114954.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250109-114947.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250109-115002.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250109-115059.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar e erosão fortemente desenvolvida já para sulcos.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250109-114916.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Topo talude

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-114852.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com históricos de deslizamentos e processos erosivos ativos e em desenvolvimento há 3 anos. As casas estão encaixada na drenagem e próxima a vala com água servida. Segundo relato de morador o deslizamento afetou o acesso as moradias os deixando isolados, devido a ausência de rotas de fuga. Não foram registrados vítimas.

GPS

Área analisada:

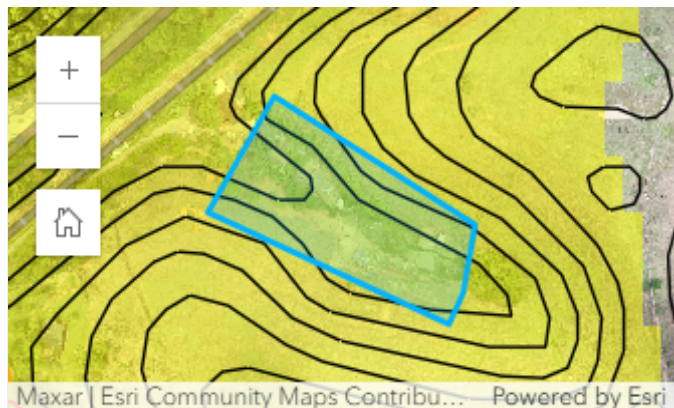

Powered by Esri

status_revisao

Ok