



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 26, 2024, 2:37:18 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_220

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_220_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Oziel Perez Garcia, 121

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241226-173946.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

70

Foto do talude de corte único:

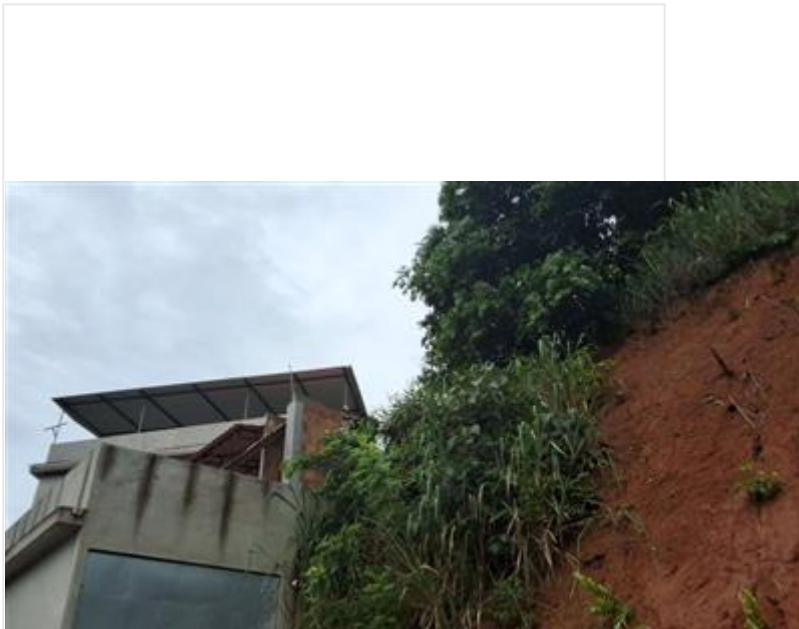

Foto_cort_un-20241226-174046.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte com cicatriz de deslizamento planar e material mobilizado na base

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Talude composto por solo residual, com material mobilizado na base

Foto do material predominante:



Foto_material-20241226-174058.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241226-174133.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241226-174148.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Sulcos**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241226-174202.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241226-174225.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20241226-174216.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em talude lateral à residência, em direção ao acesso à moradia. Solo exposto e com sulcos em toda extensão da cicatriz. Não foi possível ver se atingiu fundos da casa

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241226-174246.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241226-174334.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude de corte com cicatriz de deslizamento em direção à via de acesso à moradia. Não obtivemos acesso à moradia, mas o talude fica mais baixo para os fundos das casas e há um antena em seu topo

GPS

Área analisada:

Area: 814.3 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,147

N_m

630,288

status_revisao

Ok