



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 16, 2024, 1:36:30 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_223_AS_DS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Joaquim Rosa casa 01

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:

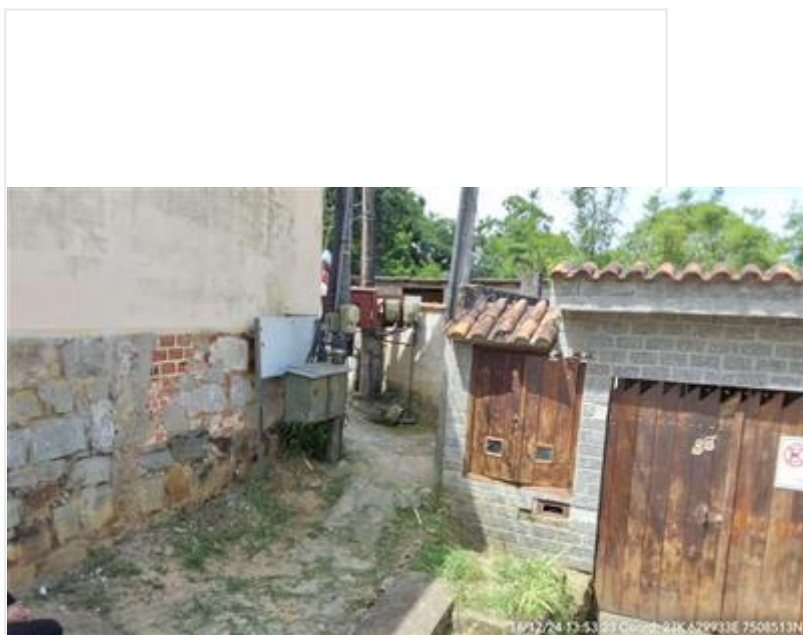

Foto_acesso-20241216-165322.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

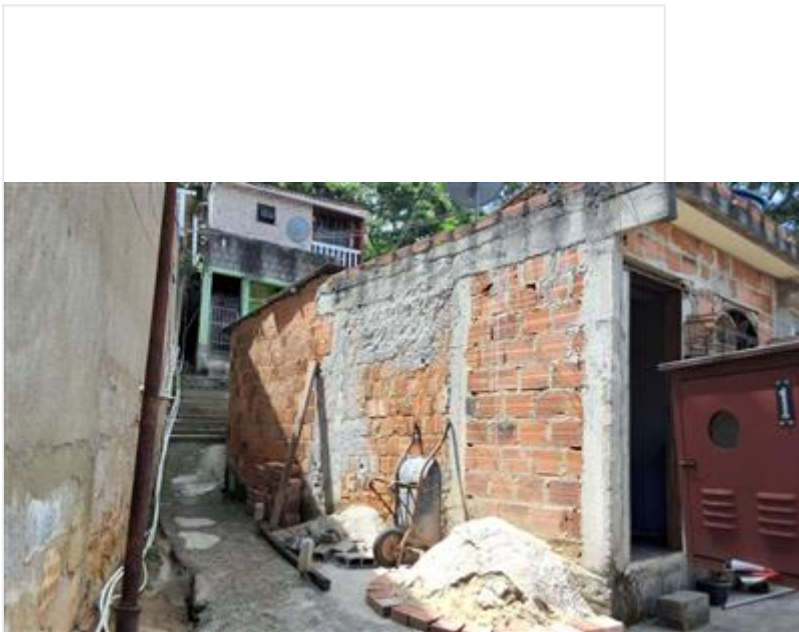

Foto_cort_mult-20241216-164755.jpg

Descrição do terreno:

Setor densamente ocupado em múltiplos cortes, dificultado a visualização em detalhes.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Área densamente edificada sendo observado solo residual no talude a noroeste do setor.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241216-164517.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241216-164600.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241216-164746.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241216-163942.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado indícios aparentes de movimentos de massa, mas salienta-se que devido a intensa quantidade de edificações não foi possível observar com clareza.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241216-164728.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

10

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local não apresenta histórico de deslizamentos. Residências na entrada da travessa possuem muro de contenção em aparente bom estado de conservação. Residências nos fundos com cortes sub verticalizados, porém com altura inferior a 1 m e sem aparente potencial de obstrução de rota de fuga.

GPS

Área analisada:

Area: 901.42 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,546

N_m

629,928

status_revisao

Ok