



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 11:11:45 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

7

Código do setor:

MD_Centro_223_AS_DS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Amilcar Correa Pinto 85

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241217-141403.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241217-141813.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com dois cortes bem definidos com patamar entre eles de distância considerável.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Nos principais cortes se observa solo residual e presença de entulho na base do talude.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241217-141435.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241217-142105.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241217-141510.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241217-141600.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241217-142148.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20241217-141828.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241217-141638.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241217-141651.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Não foi possível identificar movimentos de massa recentes, porém foram observados cicatrizes de deslizamentos pretéritos que causaram atingimento do telhado.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241217-141859.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com vulnerabilidade alta, histórico de atingimento em eventos pretéritos que não foi possível especificar a data de acontecimento, presença de entulho como restos de construção de concreto na base do talude. Presença de feições de instabilidade, sendo a principal delas o descalçamento da frente da casa e escada de acesso, desta maneira impossibilitando rota de fuga. Salienta-se odor forte de esgoto em calha de escoamento da rua, porém não foi possível identificar a origem.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,429

N_m

630,151

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

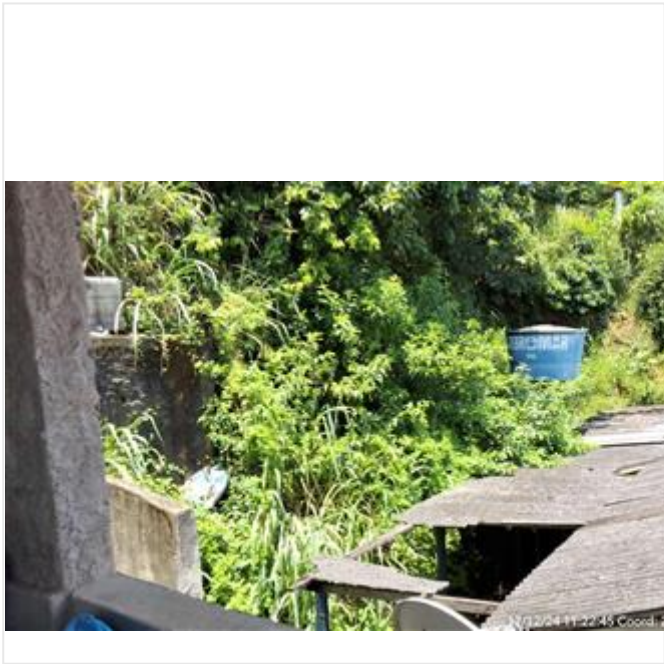


Foto1-20241217-142245.jpg

Descrição da foto1

Observamos aos fundos do imóvel na direita da caixa d'água uma feição erosiva. No talude localizado lateralmente ao final do muro da vizinha, a esquerda da imagem próximo a tampa da caixa d'água, observamos cicatrizes antigas com atingimento do telhado.