



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 9:15:45 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemberg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_223_AS_DS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Maestro Silveira, esquina com Amilca Correa Pinto

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241217-122107.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

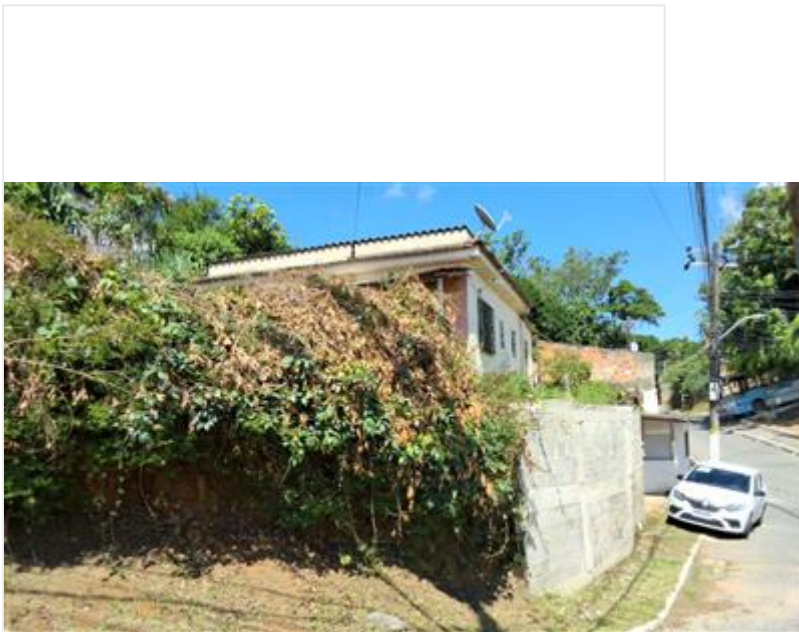

Foto_cort_mult-20241217-122058.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com solo residual e presença de intervenção estrutural em andamento. De a cordo com relatos o objetivo é murar o entorno da casa inteira.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Devido a intervenção estrutural os poucos cortes expostos, é apenas possível observar solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20241217-122045.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241217-122028.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241217-121907.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241217-122007.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241217-121952.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Sem processo aparente, porem vizinho relata que houve queda de vegetação na última semana, com atingimento do telhado do comercio a jusante do talude.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241217-121933.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor na qual é observado trincas na moradia, porém não foi possível adentrar no imóvel e visualizar sua origem. Na base do talude é observado uma perda de material pequena oriundo de um processo erosivo. Salienta-se que o muro apresenta problemas em sua confecção, com blocos de concreto rachados e colunas de sustentação sem prumo.

GPS

Área analisada:



Powered by Esri

E_m

7,508,451

N_m

629,938

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241217-123231.jpg

Descrição da foto1

Vista lateral do muro sem prumo em construção.