



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 9:40:35 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemberg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

5

Código do setor:

MD_Centro_223_AS_DS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Amilcar Correia Pinto, 314

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241217-125457.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

50

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241217-125101.jpg

Descrição do terreno:

Local sem elevada inclinação, presença de vegetação esparsa e sem redes de drenagem.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Presença de solo residual a meia encosta e aterro realizado pelo morador nos fundos do imóvel.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241217-125120.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Lixo**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241217-124901.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241217-124336.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**
- **Muros/ paredes abaulados**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241217-124431.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20241217-124621.jpg

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20241217-124913.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observados processos de origem geológica aparente.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241217-124406.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de vulnerabilidade alta, denota-se que a maior parte da construção foi feita em tijolo de cerâmica, porém onde se observa as anomalias relatadas anteriormente se referem a área construída em tijolo de barro. Todas as anomalias observadas são relativas a problemas estruturais na construção do imóvel. O morador relatou desejo de aterrar a área dos fundos inteira, e foi observado como sendo um terreno de umidade considerável.

GPS

Área analisada:

Area: 376.08 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,470

N_m

629,958

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

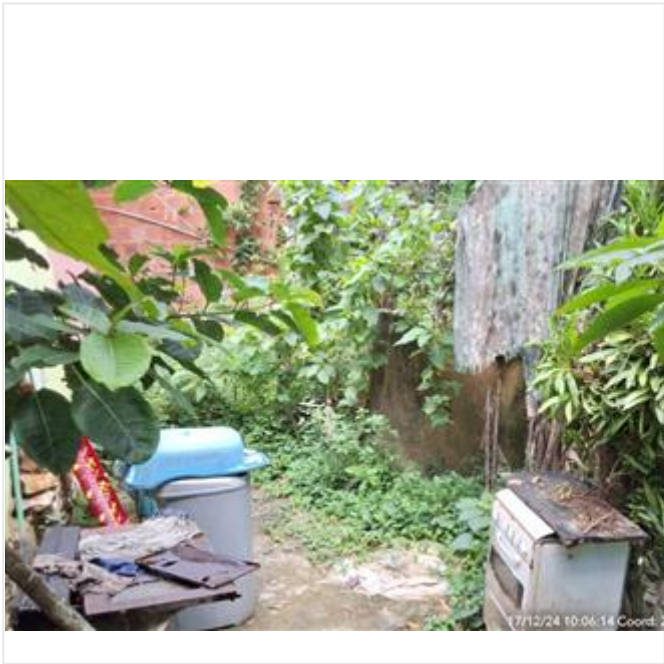


Foto1-20241217-130613.jpg

Descrição da foto1

Muro localizado no meio do terreno. Morador não soube informar se faz parte de estrutura colapsada, ou se dividia o terreno.

Foto2



Foto2-20241217-130907.jpg

Descrição da foto2

Presença de lixo na encosta.