



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 7, 2025, 3:15:18 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

3

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Amilcar Correa Pinto, 131

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250107-181628.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250107-182359.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único da rua até o imóvel observado.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual e aterro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250107-182346.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250107-182338.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:




Foto_vulnerabilidade-20250107-182333.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Trincas em muros**
- **Ângulos negativos**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em muros

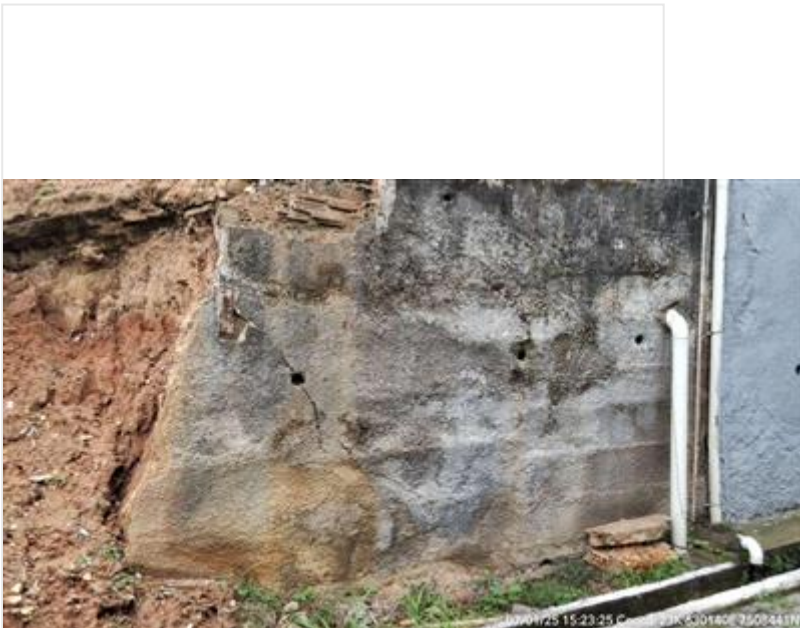

Foto_Trincas_em_muros-20250107-182324.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250107-182312.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250107-182300.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250107-182253.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250107-182550.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Ocorreu um deslizamento em 2024 na frente de uma edificação, levando o acesso as casas, que já foi reconstruído

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250107-182244.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250107-182224.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No local há presença de um deslizamento na frente de uma edificação, ocorrido em fevereiro de 2024. O movimento é marcado por um processo erosivo ativo, intensificado pela ausência de drenagem.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok