



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 8, 2025, 9:02:23 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Amilcar Correa Pinto 73

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250108-121247.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250108-121149.jpg

Descrição do terreno:

O terreno é íngreme, em Local de ocupação densa na qual foi observado espécie arbórea no topo, e perda de material a montante.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Dificuldade em observar o material predominante devido densa ocupação.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250108-121123.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-121012.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250108-120931.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-120851.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250108-120638.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250108-120537.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250108-120836.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Histórico de deslizamentos em direção a casa na rua abaixo.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250108-120811.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250108-121048.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No local há um histórico de constantes deslizamentos no talude. Apresenta trincas no terreno e em moradias, as casas tem vulnerabilidade considerável e não há uma rede de drenagem satisfatória.

GPS

Área analisada:

Area: 2,042.11 Sq meters

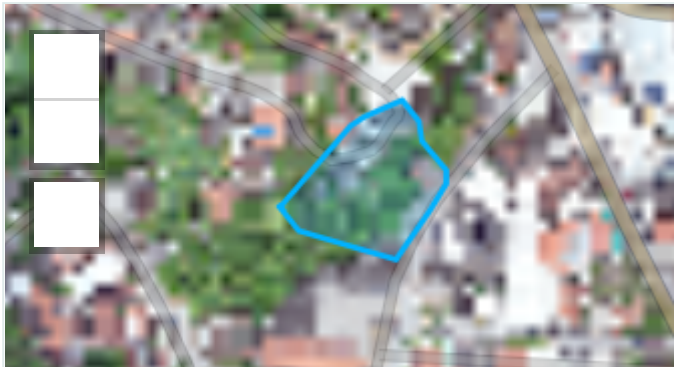

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok