



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 8, 2025, 10:58:58 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

7

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Ladeira João Videira, servidão Luis Pagliares, 141 casa 07

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250108-140008.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:

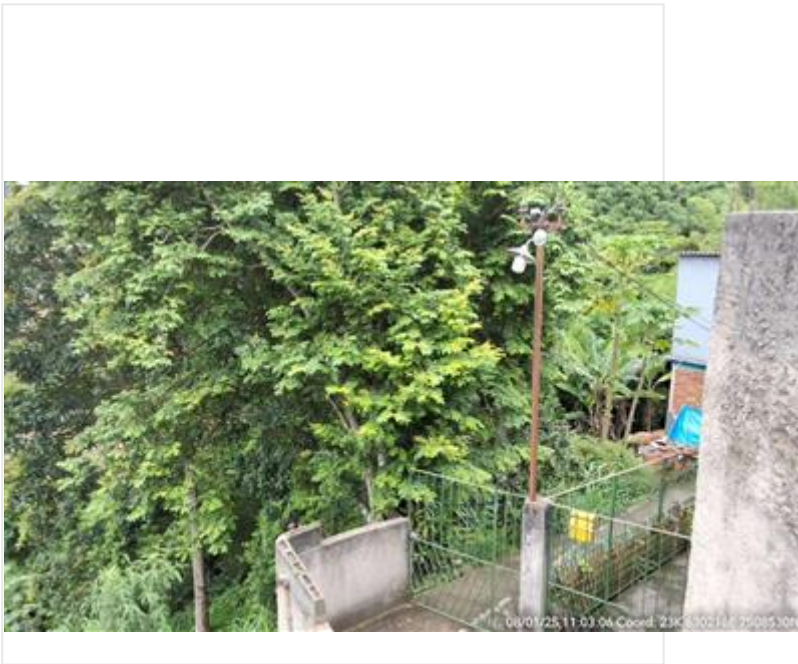

Foto_encos_nat-20250108-140305.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com patamar no topo e queda abrupta em seguida onde não foi possível estimar com exatidão a inclinação devido a vegetação alta, e presença de bananeiras a jusante.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Presença somente de solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250108-140246.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-140233.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-140217.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250108-140148.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi identificado processo ativo, mas há bananeiras a jusante da edificação, indicam umidade do terreno.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250108-140651.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de vulnerabilidade média, de aparente bom padrão construtivo, porém se localiza ao lado de setor de muito alto risco, em encosta de elevada inclinação, aparente estrutura de abatimento a jusante de acordo com foto interpretação, a lona é para cobrir material de obra.

GPS

Área analisada:

Area: 505.2 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok