



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 8, 2025, 8:58:34 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

8

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Ladeira João Videira, servidão Luis Pagliares, 141

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250108-135614.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250108-133438.jpg

Descrição do terreno:

Local com elevada inclinação, na qual se observa um patamar plano em seguida uma queda abrupta.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Se observa solo residual na maior parte do terreno e aterro onde havia a presença de muro que colapsou.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250108-132912.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-132836.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250108-133412.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-132815.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250108-134214.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250108-134306.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250108-134511.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250108-132722.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250108-132748.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Há pontos com deslizamento planar com avanço lateral do processo.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250108-115915.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250108-134815.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento ocorrido em fevereiro de 2024, com processo ainda ativo e sem vítimas. No local, foram observadas trincas e rachaduras no terreno e na moradia. Em fevereiro de 2024, ocorreu a queda do muro da moradora, que deslizou em direção ao rio, obstruindo-o, segundo relato de uma residente. Na área vizinha, foi identificado um processo de afundamento na porção da varanda.

GPS

Área analisada:

Area: 869.22 Sq meters

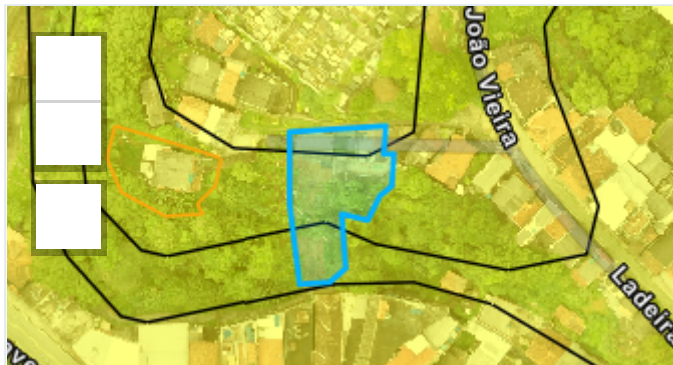

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok