



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 8, 2025, 11:26:07 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

9

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua Dr. Chaves 35

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

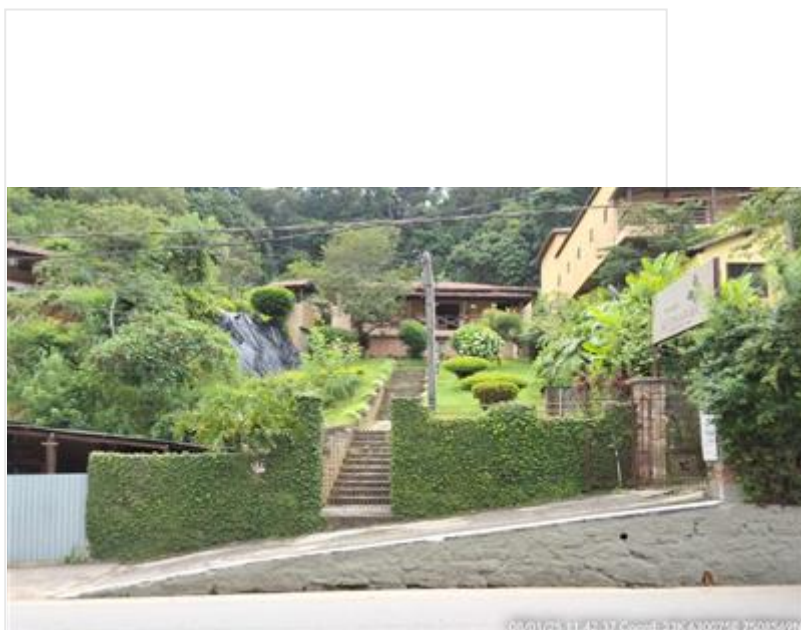

Foto_acesso-20250108-144236.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Densa**
-
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

50

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250108-143616.jpg

Descrição do terreno:

Área com cerca de 3 cortes de maneira que não apresentam elevada inclinação


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo Residual coberto de vegetação rasteira

Foto do material predominante:

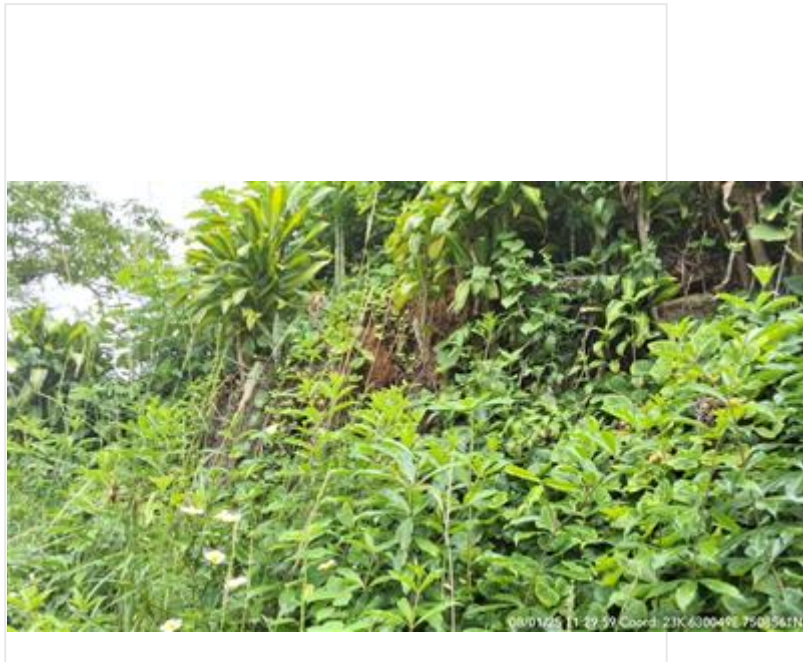

Foto_material-20250108-142958.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-143748.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250108-143757.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-143048.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250108-143108.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024

Foto do deslizamentos:

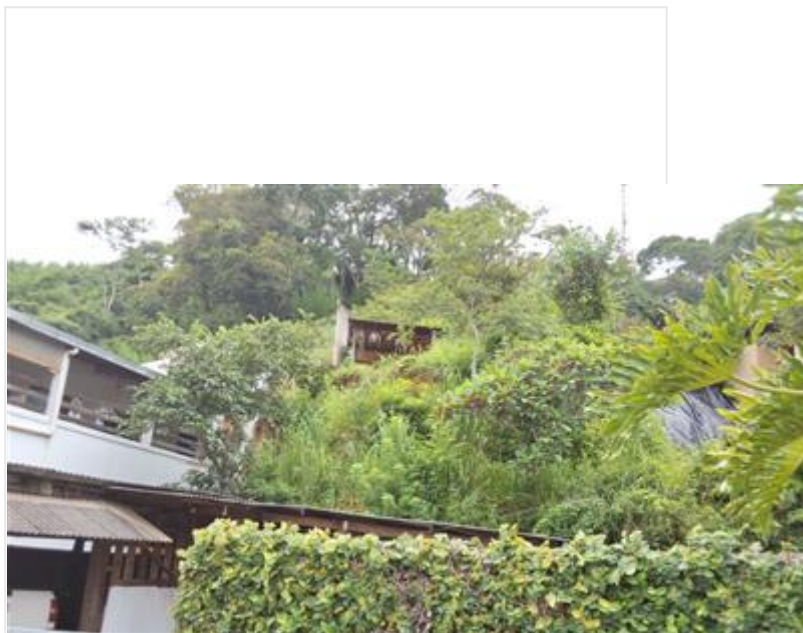

Foto_deslizamento-20250108-143332.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250108-143250.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com deslizamento planar ocorrido em 2024, a cerca de 10 metros do imóvel. O local que veio a deslizar é a porção a jusante da área da churrasqueira. De acordo com o morador após o deslizamento realizou a limpeza da calha que possui logo abaixo, colocou a lona e desde então não ocorreu nenhuma nova evolução.

GPS

Área analisada:

Area: 2,085.78 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok