



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 19, 2024, 11:10:03 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_224

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_224_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

João Vieira, 184

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241219-141833.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241219-141212.jpg

Descrição do terreno:

Vertente de morro baixo em direção a um vale encaixado, com edificações encaixadas em talude de corte múltiplo

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual arenoso e friável

Foto do material predominante:



Foto_material-20241219-141300.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241219-141344.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241219-141423.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20241219-141509.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20241219-143612.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241219-143622.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento do início de 2024 que atingiu fundos de casa, sem causar danos

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241219-143638.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241219-141659.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

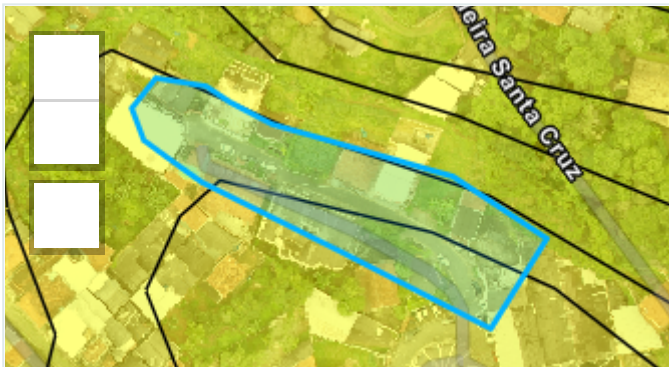
- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas encaixadas em encosta com cortes baixos em direção a um vale. Cicatriz nos fundos de residências com bom padrão construtivo, sem relatos de atingimento. O solo exposto na área exhibe erosão laminar. Pela rua a jusante (Adolfo B. Figueiredo Junior) foi possível observar que as casas em toda base da encosta apresentam o mesmo padrão de terreno, mais inclinado, e encaixadas no talude, deste modo todas as casas dentro deste contexto foram englobadas no setor. Histórico de deslizamento na rua há alguns anos atras.

GPS

Área analisada:

Area: 3,031.17 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,558

N_m

630,394

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241219-162150.jpg

Descrição da foto1

Vista do terreno pela rua a jusante

Foto2



Foto2-20241219-163651.jpg

Descrição da foto2

Area onde ocorreu deslizamento alguns anos atras