



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 20, 2024, 9:14:26 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_225

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_225_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Projetada A, 110

Localidade:

Bela Vista - Morro do Formiga

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

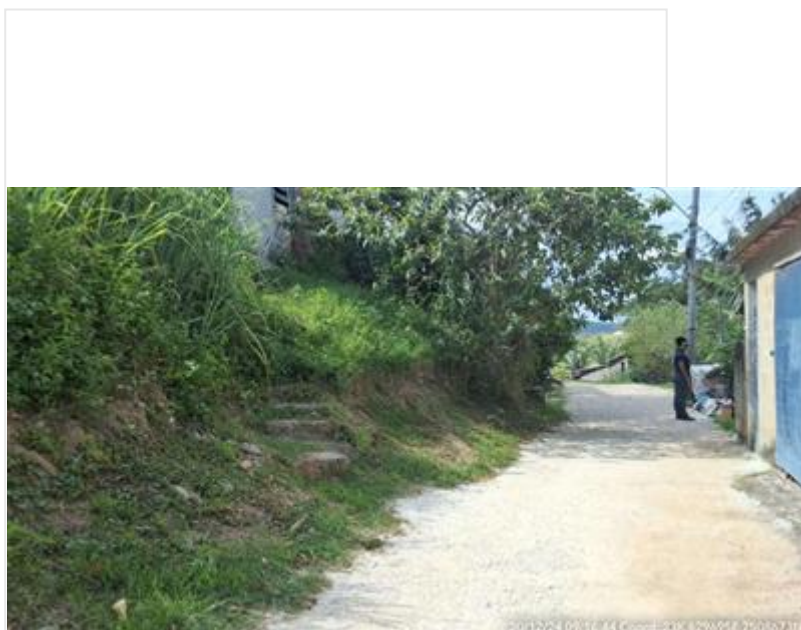

Foto_acesso-20241220-121643.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241220-122337.jpg

Descrição do terreno:

Casas próximas ao topo da encosta, com cortes verticais a jusante e encosta nos fundos

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com aterro muito misturado com lixo e entulho

Foto do material predominante:



Foto_material-20241220-122407.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241220-122447.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241220-122513.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241220-122526.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Estrutura colapsada**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241220-123100.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241220-122608.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241220-122627.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241220-122640.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo aconteceu no início de 2024, derrubando um muro que atingiu casa a jusante, a moradia atingida encontra-se desocupada. Não tivemos acesso aos fundos da moradia, onde houve o processo.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241220-122703.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241220-122749.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com casas apresentando elevada vulnerabilidade, dispostas em encosta de cortes baixos e verticalizados, com erosão laminar em sua face. Houve atingimento e destruição dos fundos de uma das moradias nas chuvas do início de 2024. Residência atingida se encontra desocupada e não foi possível o acesso ao processo.

GPS

Área analisada:

Area: 717.75 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,657

N_m

629,700

status_revisao

Ok