



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 20, 2024, 10:12:39 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_225

Setor:

3

Código do setor:

MD_Centro_225_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Bela Vista, 658

Localidade:

Bela Vista

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241220-131421.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241220-131527.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241220-131545.jpg

Descrição do terreno:

Terreno envolve encosta natural e taludes, encosta inclinada e taludes na altura das edificações


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com aterro não compactado e de qualidade ruim

Foto do material predominante:

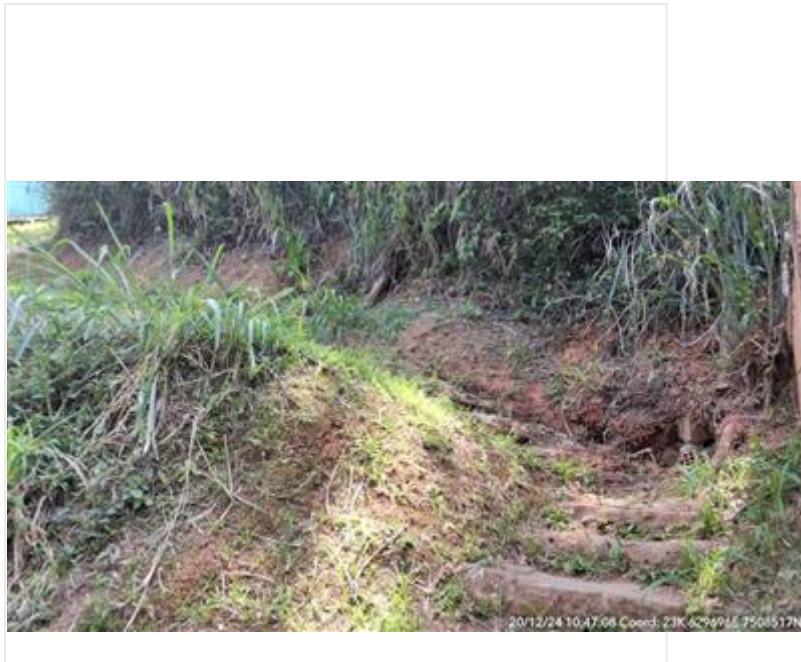

Foto_material-20241220-134707.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241220-134736.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241220-134742.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241220-134750.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241220-134...

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não é possível observar cicatriz devido a vegetação, no entanto aos fundos da moradia a encosta apresenta um formato de "rampa" que se difere do padrão da encosta. Vizinho relatou que houve movimento de massa no início de 2024 no local.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241220-134835.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias encaixadas em talude na base de encosta, histórico de movimento de massa aos fundos da residência que chegou a ser interditada. Não foi observado feições de instabilidade marcantes no local mas há histórico de processo e área de escoamento de água de rua a montante.

GPS

Área analisada:

Area: 750.94 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,518

N_m

629,710

status_revisao

Ok