



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 20, 2024, 10:18:37 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_225

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_225_JP_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Bela Vista, 631

Localidade:

Bela Vista

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241220-132841.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

50

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241220-133154.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241220-132418.jpg

Descrição do terreno:

Terreno suave com cortes verticalizados, vegetação densa

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20241220-132202.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241220-132043.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241220-132228.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241220-132119.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241220-132536.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241220-132547.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241220-132555.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processo erosivo avançado no talude a jusante da moradia, que iniciou nas chuvas de 2024 devido a obra de um muro. Após o processo o morador redirecionou o fluxo de água do topo do talude para minimizar o processo

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

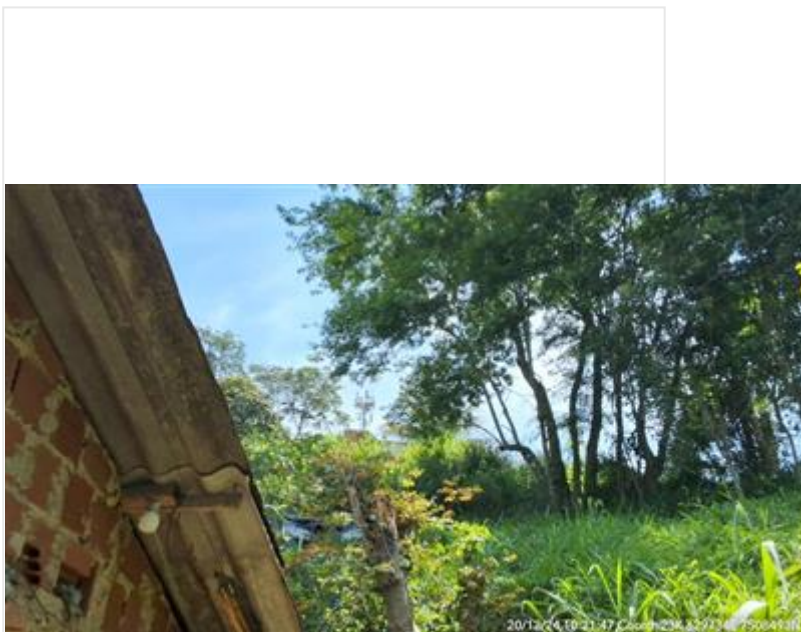

Foto_agua-20241220-132147.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia localizada entre dois cortes, com distancia para os taludes. O talude a jusante da casa exhibe processo erosivo avançado, com ângulo negativo em sua crista, que fica próxima ao acesso à moradia. Foi observada trinca na edificação. O talude a montante possui cimento projetado com drenos em sua porção mais verticalizada.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,499

N_m

629,726

status_revisao

Ok