



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 20, 2024, 11:03:25 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_225

Setor:

5

Código do setor:

MD_Centro_225_JP_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Carmen Lopes Costa, 259

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241220-140446.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:

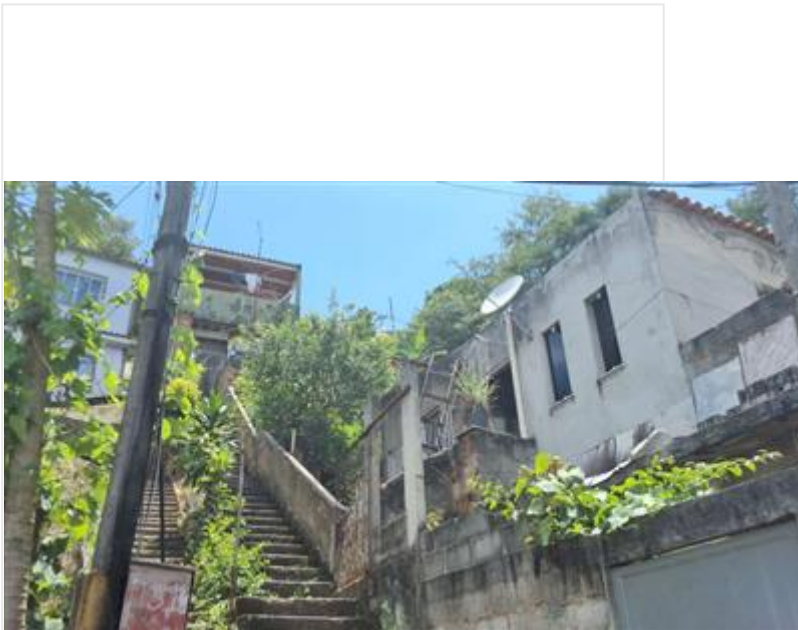

Foto_cort_mult-20241220-140514.jpg

Descrição do terreno:

Casas encaixadas em taludes na base de encosta natural

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Rocha alterada na base com solo residual e aterro na base das casas

Foto do material predominante:



Foto_material-20241220-140926.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**
- **Entulho**
- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241220-140711.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241220-140743.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20241220-140808.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241220-140...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241220-140827.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Não foi observado e nem relatado processo de movimento de massa na encosta, no entanto casas muito próximas do talude e em vertente íngreme da encosta. Na rua a montante foi observado feições de instabilidade

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241220-140853.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Edificações a jusante de setor vistoriado na rua a montante, com padrão de casas encaixadas no talude, com aterro em seu topo pouco compactado. Porção da encosta mais íngreme e sem sistema de drenagem em seu topo para escoamento de água

GPS

Área analisada:

Area: 1,717.93 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,585

N_m

629,643

status_revisao

Ok