



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 26, 2024, 11:28:16 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_225

Setor:

6

Código do setor:

MD_Centro_225_JP_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Alvaro Berardinelli, 264

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241226-143201.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241226-143219.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241226-143240.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural de inclinação suave, com casas encaixadas em cortes unicos semiverticais

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual, com material mobilizado a meia encosta

Foto do material predominante:



Foto_material-20241226-143414.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241226-143457.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241226-143949.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**
- **Cicatrices**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241226-144002.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241226-144228.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241226-144024.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo ocorrido em porção mais verticalizada da encosta, sem atingimento de imóveis

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241226-144359.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241226-143812.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

21

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias muito próximas da encosta, com processo erosivo avançado em corte nos fundos de residência. Cicatriz de deslizamento planar observada em porção da encosta um pouco mais distante das moradias. Morador relatou que a via sofre com inundação em períodos chuvosos, e que desce muita água pela encosta.

GPS

Área analisada:

Area: 7,258.47 Sq meters

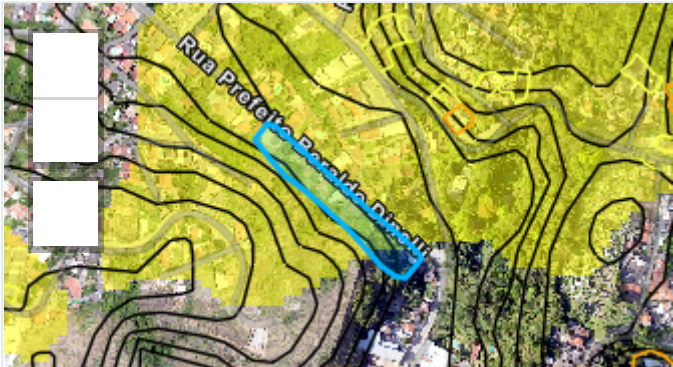

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,408

N_m

629,594

status_revisao

Ok