



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 19, 2024, 2:26:04 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_226

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_226_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Bela Vista, 60

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

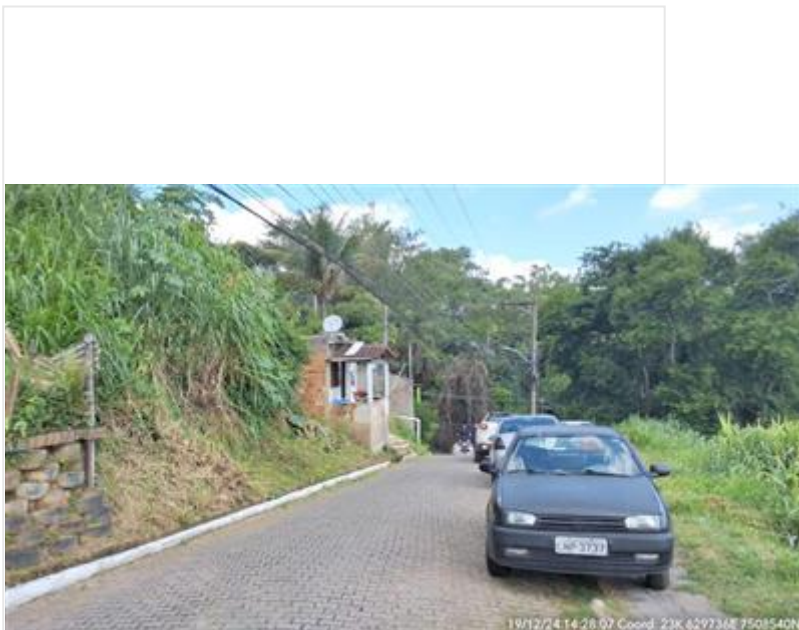

Foto_acesso-20241219-172807.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241219-173000.jpg

Descrição do terreno:

Encosta ocupada por muitos imóveis bem próximos uns dos outros, encaixados em cortes verticais, apresentando solo exposto.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20241219-173453.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241219-173212.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241219-173222.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241219-173352.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241219-173433.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241219-173543.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nenhum processo geológico observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

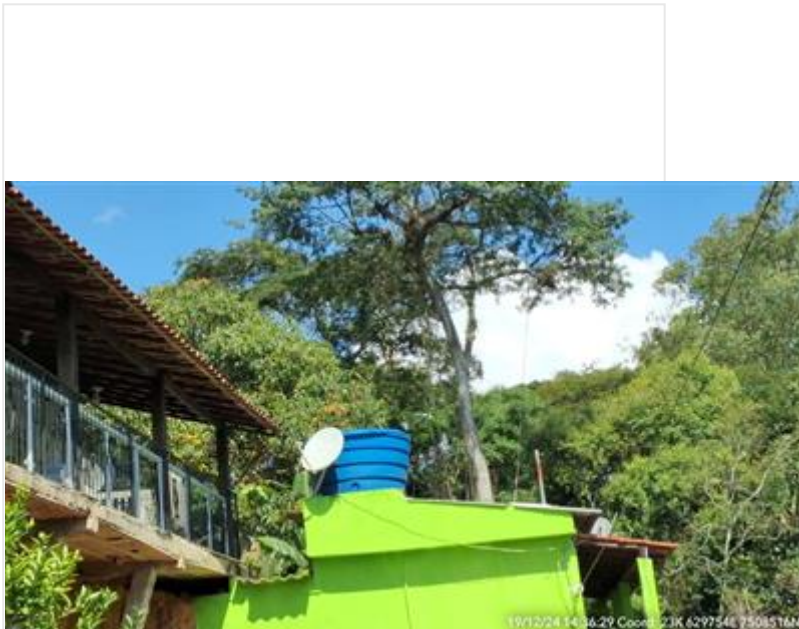

Foto_agua-20241219-173628.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com casas vulneráveis, uma delas com uma trinca na fachada. Destaca-se a presença de cortes verticais no talude, com solo exposto apresentando erosão laminar. Moradores apontaram que a escadaria lateral de acesso às moradias recebe grande fluxo d'água em períodos chuvosos.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,535

N_m

629,757

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241219-173649.jpg

Descrição da foto1

Escada que recebe grande fluxo de água