



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 16, 2024, 1:17:24 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_253

Setor:

2

Código do setor:

MD_Centro_253_BC_SC__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

José de Souza Pinheiro, 13

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:

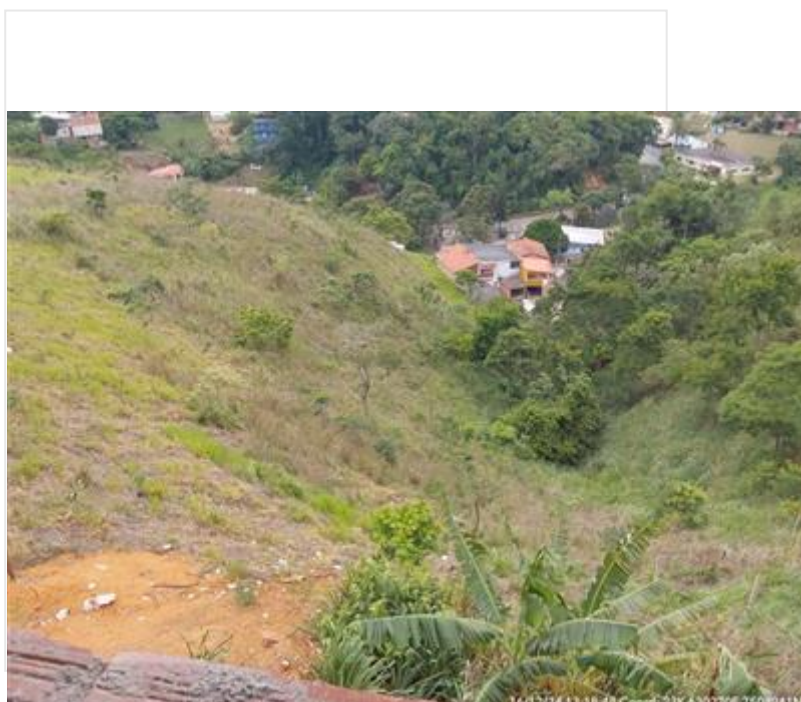


Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Encosta natural, com concavidade bem marcada, área de drenagem natural com aterro no topo.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Aterro no topo em virtude da construção de novas edificações, esta camada impossibilita ver outros perfis.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Sulcos**
- **Descalçamento**

Foto Descalçamento



Foto Sulcos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foi observada a retirada de material para construção de edificações.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Sumidouro

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor não foram vistas feições de movimentação ativa. Ressalta-se que as casas deste setor estão sendo construídas em linha de drenagem natural, todas em topo de morro, com escavação de material na base. A jusante, moradores relataram manilha estourada, essas casas recebem direramente o aporte de água da chuva. Há ainda casas na base de cortes que apresentam constante movimentação de pequenos volumes de solo.

GPS

Área analisada:

Area: 1.48 Hectares

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,980

N_m

630,236

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Manilha rompida em evento pluvioso.