



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Dec 16, 2024, 2:21:33 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Inicias Tecnico 1:

**BC**

Inicias Tecnico 2:

**SC**

Microbacia:

**MD\_Centro\_253**

Setor:

**3**

Código do setor:

**MD\_Centro\_253\_BC\_SC\_\_3**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**Arthur Leandro Costa, 230**

Localidade:

**Centro**

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

**5 - 20m**

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

**80**

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

**Área com taludes de corte a montante e a jusante com bastante vegetação rasteira.**


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

**Presença de solo residual silte-argiloso mal desenvolvido pouco espesso e homogêneo com transição para solo residual jovem alterado, contendo materiais minerais de origem da rocha mãe, com veio de quartzo. Também observa-se aterro mal compactado.**

Foto do material predominante:

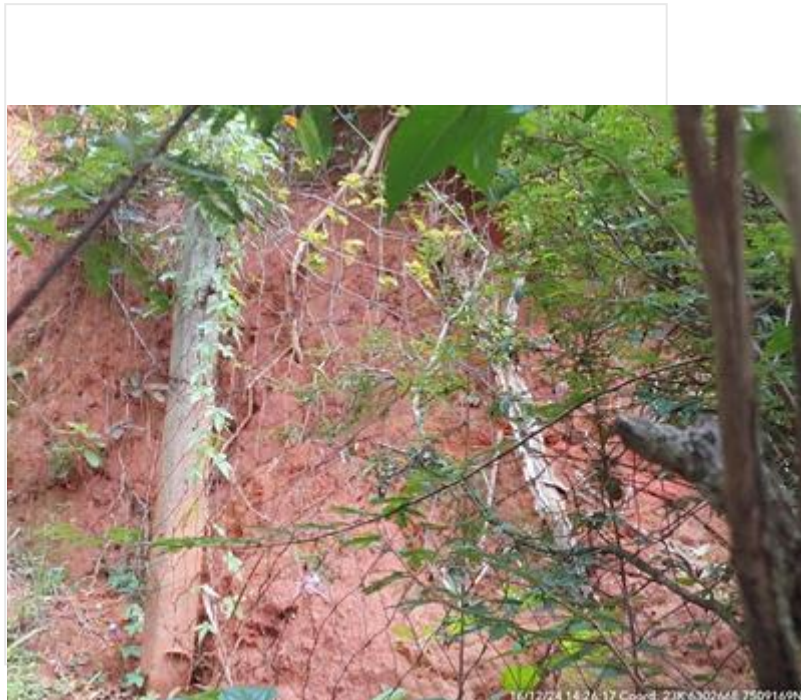

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

**Topo**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**1 - 2m**



Distância topo do talude - base da casa:

**1 - 2m**

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Descalçamento**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas no terreno



Foto Descalçamento





Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**



Observação sobre o processo:

**Ocorreu movimento de massa em fevereiro de 2024, segundo moradora, o material mobilizado chegou a atingir a edificação, porém, sem força para destruir a parede.**

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

**Não**

Processo Ativo:

**Sim**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Concentração de água em superfície (enxurrada)**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **\_cisterna**
- **\_cacimba**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**


Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Canal**

Foto da presença de água:

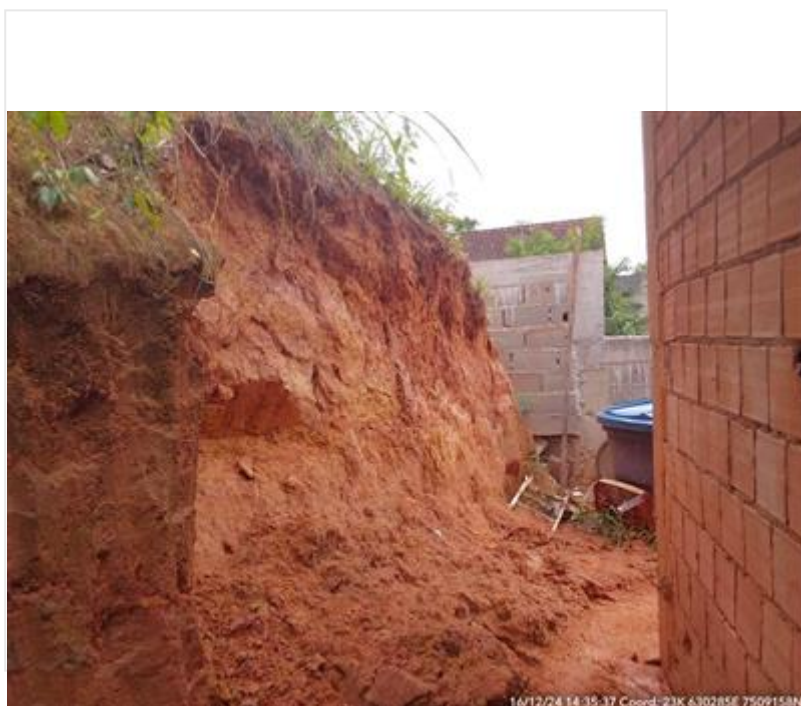

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Muito Alto**

Número de moradias em risco:

**1**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Setor com movimento de massa ocorrido em fevereiro de 2024, encostando material nos fundos da moradia. Casa com vulnerabilidade muito alta, tendo feições de instabilidade ativas significativas como trincas no terreno e descalçamento, podendo o processo de movimento de massa ser reativado em períodos de chuva intensa ou prolongada. Nota-se a precariedade e instabilidade no acesso a moradia, tendo problema em situações de rota de fuga.**

GPS

Área analisada:

**Area: 280.4 Sq meters**



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**7,509,153**

N\_m

**630,287**

status\_revisao

**Ok**