



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 16, 2024, 2:51:33 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_253

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_253_BC_SC__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arthur Leandro Costa, 232

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:

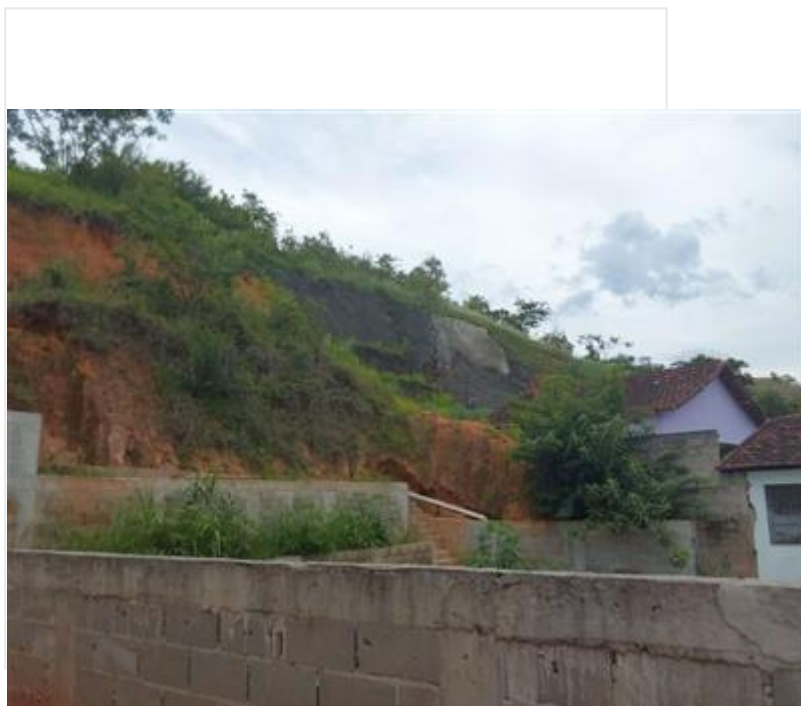

Descrição do terreno:

Cortes com acentuada inclinação, vegetação rasteira e marcas de caminho d'água.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Material homogêneo, bem consolidado, com pequenos trechos de rocha alterada.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Sulcos**
- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto Sulcos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Morfologia de terreno compatível com deslizamentos de pequenos porte anterior a esta vistoria, moradora ao lado afirmou não ter ocorrido recentemente.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas em monitoramento devido a complexidade do local que se encontra anexo a um setor de muito alto. Nas laterais há edificações com muros e concretos de forma paleativa. Não foram observadas feições maiores que erosões. As edificações foram construídas na base dos cortes. Há solo exposto que pode estar associado a processos antigos, contudo, não foi possível obter informações além das levantadas nesta ficha.

GPS

Área analisada:

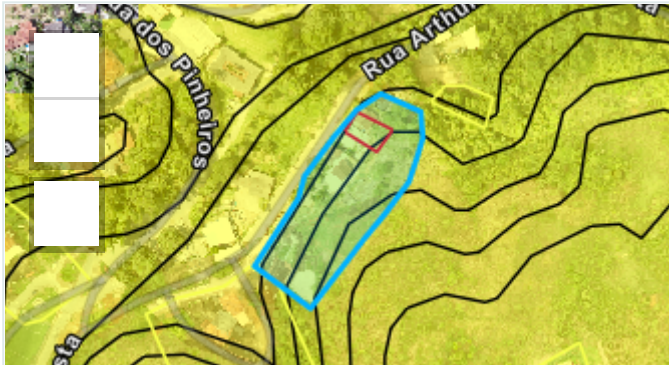Area: 5,080.84 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,117

N_m

630,273

status_revisao

Ok