



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 16, 2024, 2:00:07 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_253

Setor:

5

Código do setor:

MD_Centro_253_BC_SC__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arthur Leandro Costa, 279

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

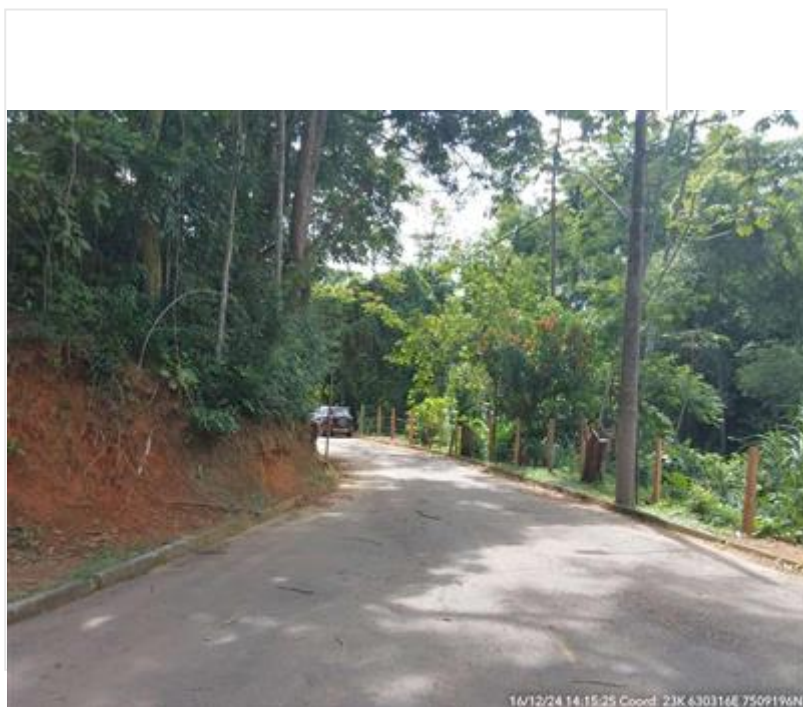

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:



Descrição do terreno:

Local com vegetação densa, presença de bambuzal e árvores de alto porte no entorno da moradia.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Presença de solo residual pouco espesso, mal desenvolvido e completamente alterado.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto Ângulos negativos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Segundo o morador, não ocorreu movimento de massa no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Nota-se mobilização de material através do fluxo de água que desce pela encosta natural, deixando setores em ângulo negativo e árvores instáveis. Com uma boa distancia da casa da encosta, cabe um monitoramento do local em períodos de chuva.

GPS

Área analisada:

Area: 451.39 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,168

N_m

630,340

status_revisao

Ok