



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Dec 16, 2024, 4:18:48 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Inicias Tecnico 1:

**BC**

Inicias Tecnico 2:

**SC**

Microbacia:

**MD\_Centro\_253**

Setor:

**6**

Código do setor:

**MD\_Centro\_253\_BC\_SC\_\_6**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**Luis Fonseca, próximo ao 82**

Localidade:

**Centro**

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

**5 - 20m**

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

**75**

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

**Local com taludes de cortes múltiplos, casas a montante e a jusante, com predominância de vegetação rasteira.**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual mal desenvolvido e pouco espesso, estando úmido.**

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

**1 - 2m**

Distância topo do talude - base da casa:

**1 - 2m**



Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Baixa: Danos Estruturais não esperados**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Sulcos**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



## Foto Sulcos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Morador relatou movimento de massa no local, encostando na casa 610 fundos, em fevereiro de 2024.**



Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

**Não**

Processo Ativo:

**Não**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Concentração de água em superfície (enxurrada)**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**



Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Canal**

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

**Monitoramento**

Número de moradias em risco:

**7**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Setor com presença de taludes de corte inclinados com casas na proximidade dos mesmos. Não foram observados feições de instabilidade significativas, sendo cabível o monitoramento do local em períodos de chuva, mesmo havendo movimento de massa no local, pois não tem potencial destrutivo com relação a mobilização de material e altura do talude de corte.**

GPS

Área analisada:

**Area: 3,369.09 Sq meters**

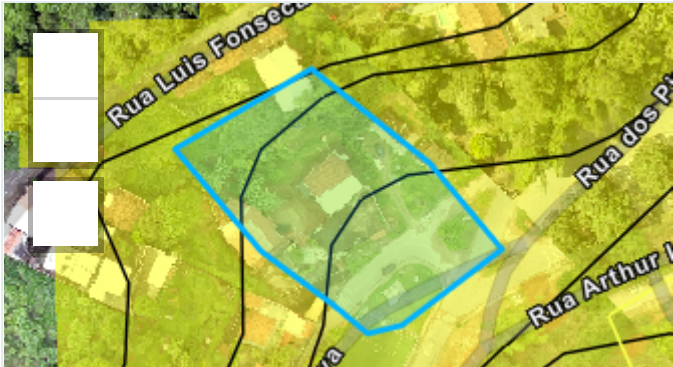

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**7,509,085**

N\_m

**630,090**

status\_revisao

**Ok**