



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 16, 2024, 5:08:08 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_253

Setor:

7

Código do setor:

MD_Centro_253_BC_SC__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

C, 218

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:

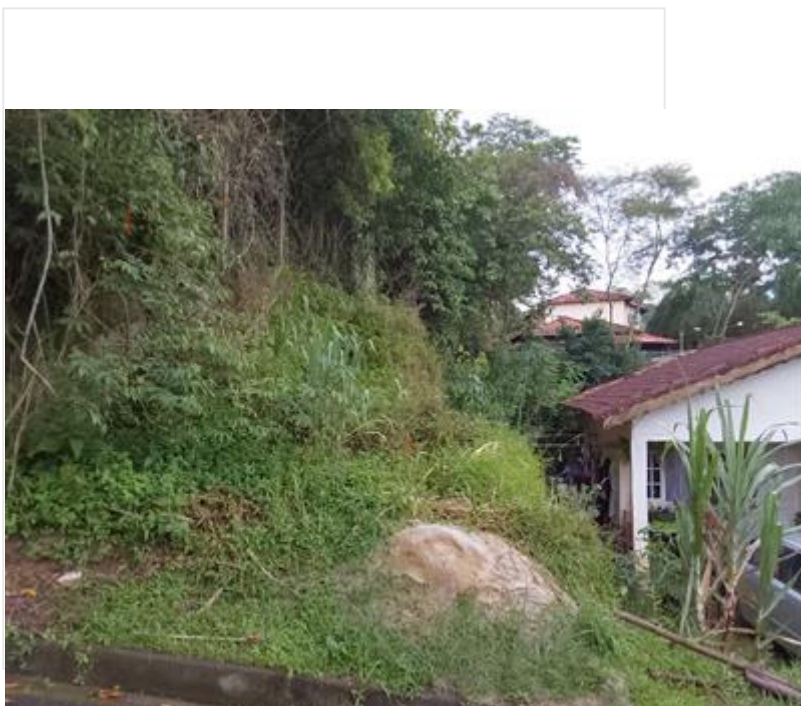

Descrição do terreno:

Cortes escalonados ao longo da subida da travessa.

Material predominante:

- **Aterro**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo com material homogêneo sem muito perfil para observação. O que sobressai, apresenta material homogêneo e bem compactado.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Muros inclinados**
- **Descalçamento**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto Muros inclinados



Foto Descalçamento



Foto Afundamento



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram vistos processos ativos no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor foram encontrados taludes de cortes com casas construídas nas bases, há uma edificação com maiores danos, aparentemente vazia. A montante da Travessa C a lateral da edificação se apresentou com muros inclinados e descalçamentos ainda não atingindo as edificações.

GPS

Área analisada:

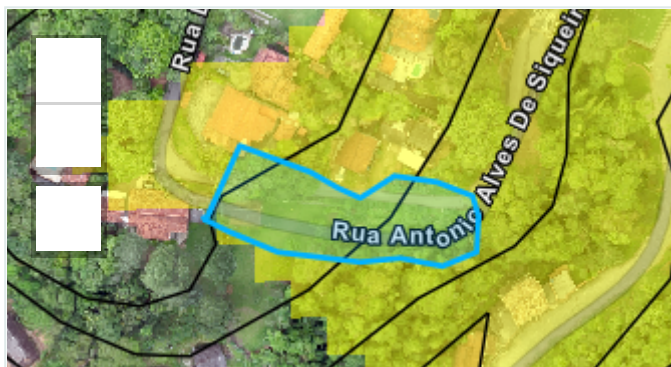Area: 1,521.69 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,963

N_m

630,006

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Casa que apresenta maior grau de avarias.