



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 27, 2024, 11:28:24 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_264

Setor:

6

Código do setor:

MD_Centro_264_BC_SC__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Capela, s/n

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

80

Foto da encosta natural:



Descrição do terreno:

Encosta natural com vegetação de baixo a médio porte e edificação no sopé.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual composto por horizontes bem desenvolvidos, espessos e com rocha alterada no sopé da encosta.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Sulcos**
- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto Sulcos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados movimentos de massa na localidade.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

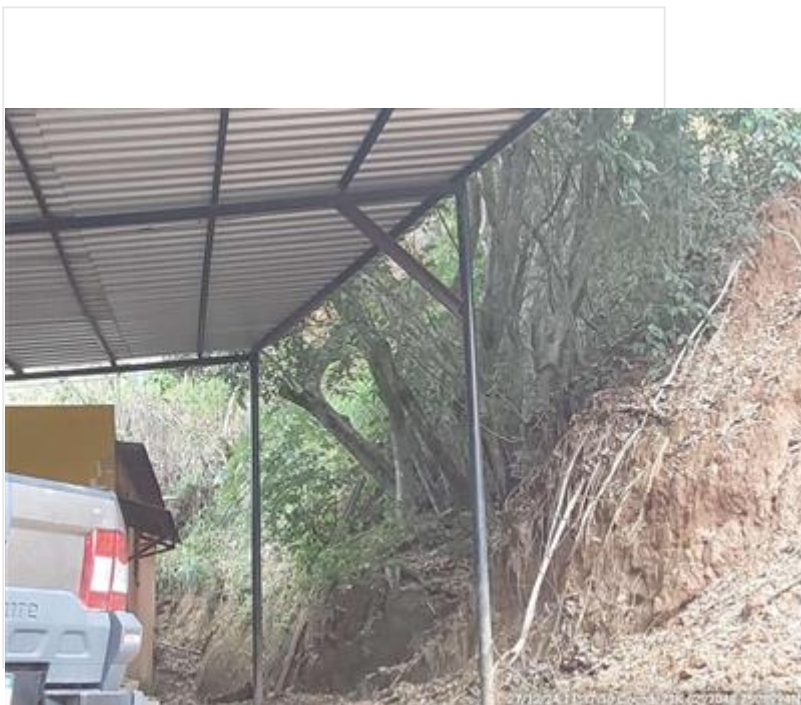

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de monitoramento, devido as feições de instabilidade no entorno das edificações como processos erosivos. Não há indícios de movimento de massa.

GPS

Área analisada:



Maxar

Powered by Esri

E_m

7,508,964

N_m

629,717

status_revisao

Ok