



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 1:58:49 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Hemogenea Conceição, 247

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:



Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Encosta natural a jusante da moradia com vegetação densa de baixo a alto porte. Atrás da moradia há taludes de corte.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual exposto e pouco espesso, com elevado grau de alteração, perdendo as características minerais de origem da rocha-mãe.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Descalçamento**

Foto Descalçamento



Foto Erosão Laminar



Foto Sulcos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado movimento de massa na localidade. Os moradores não estavam no momento da vistoria.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

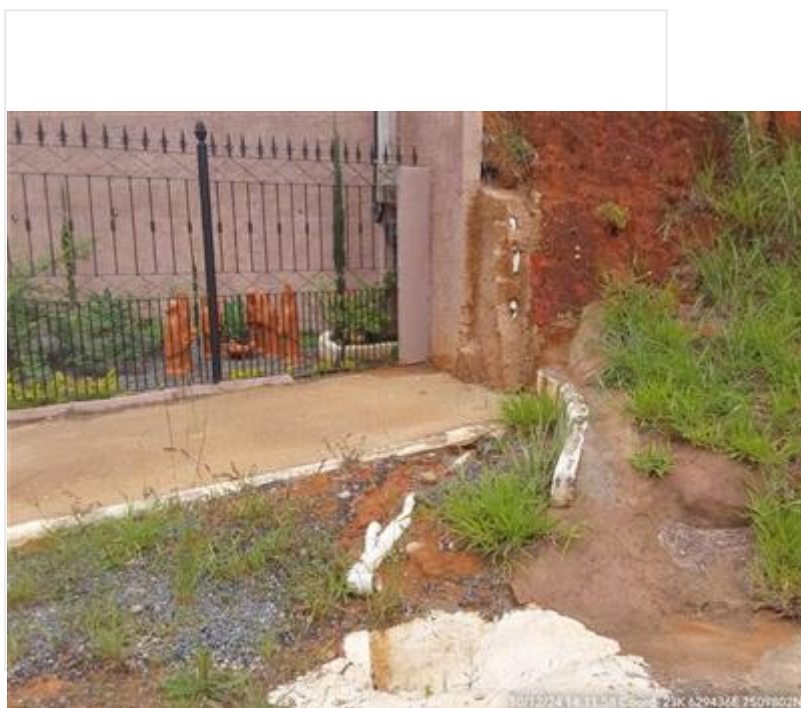

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com descalçamento do terreno a jusante da moradia, assim como presença de talude de corte nos fundos da edificação com feições de instabilidade aparentes. Logo, destaca-se o monitoramento do avanço dessas feições, assim como de novos processos de instabilidade.

GPS

Área analisada:

Area: 1,540.71 Sq meters

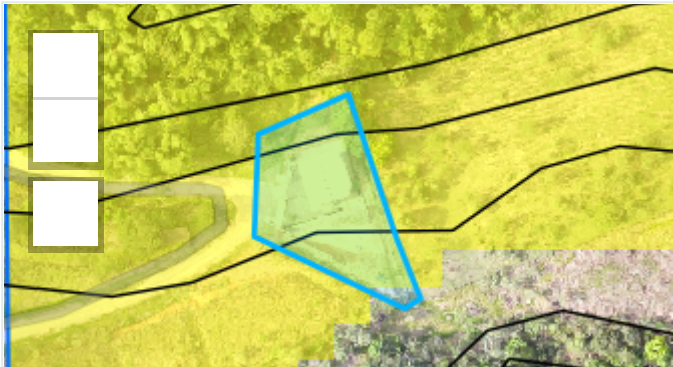

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,799

N_m

629,460

status_revisao

Ok