



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 12:17:53 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

10

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__10

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

José Valentim, 500

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:

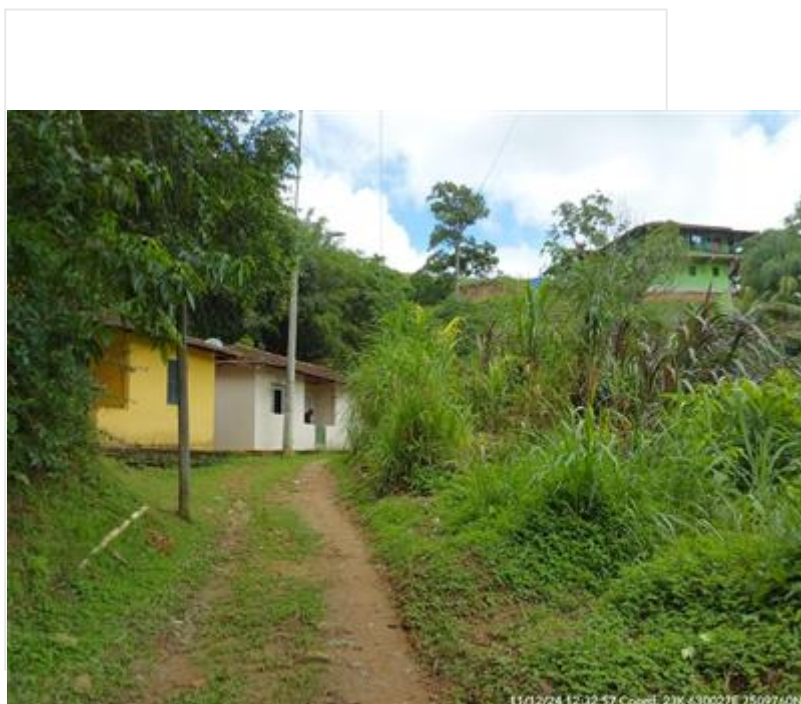

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:



Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Casas construídas com boa distância do pequeno talude de corte. Vegetação densa e árvores de alto porte.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com horizonte mal desenvolvido e pouco espesso.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Ângulos negativos



Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi relatado movimento de massa no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com taludes de corte tendo uma distância considerável em relação a moradia, sendo observado poucas feições de instabilidade. Logo, é possível o monitoramento a longo prazo, sem que haja destruição da moradia em períodos de chuvas intensas.

GPS

Área analisada:



Maxar

Powered by Esri

E_m

7,509,713

N_m

630,052

status_revisao

Ok