



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 2:27:49 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

12

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__12

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Antonio Caraméz, 1080.

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

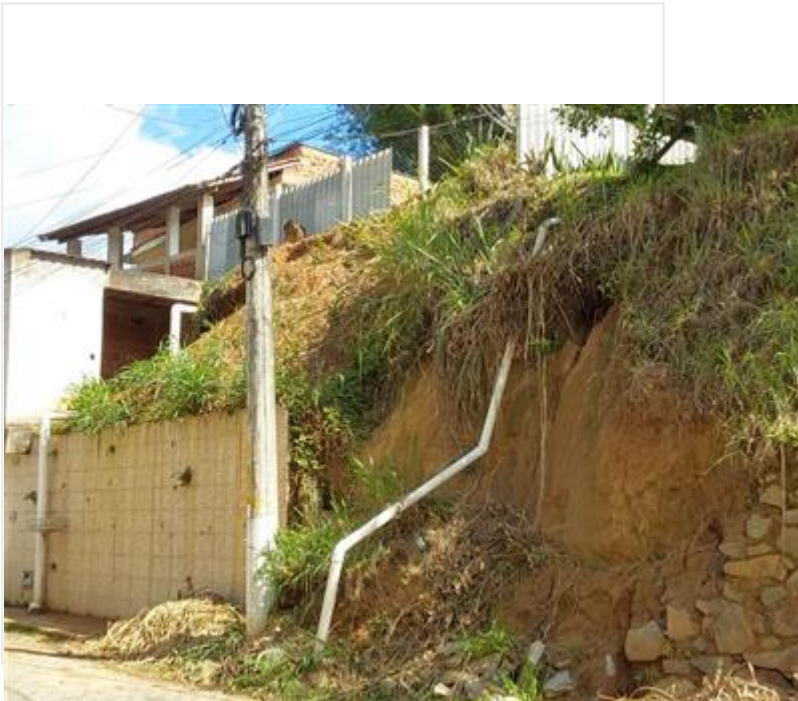

Descrição do terreno:

Área com bambuzal na crista do talude de corte e vegetação de baixo porte.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo com horizonte bem espesso e transição em destaque do solo residual maduro e residual jovem (características minerais presentes e alteradas), apresentando veios de quartzo.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Cicatrices**

Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Foto Erosão Laminar



Foto Sulcos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Segundo relatos da moradora, o movimento de massa ocorreu em fevereiro de 2024 e o material mobilizado atingiu a moradia.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com ocorrência de movimento de massa em 2024, com presença de feições de instabilidade significativas, o que pode acarretar na reativação do processo em períodos de chuva.

GPS

Área analisada:

Area: 1,625.68 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,715

N_m

629,933

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Continuidade do talude corte.

Foto2



Descrição da foto2

Mobilização de material na frente da casa 1080.