



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 3:51:45 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

15

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__15

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Vereador Antonio Caraméz, 950

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Taludes de corte voltados para via e nos fundos das edificações.

Material predominante:

- **Rocha alterada**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Até onde foi possível observar, tem-se um solo com textura silte-argiloso de baixa coesão, seguido por rocha alterada.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Erosão laminar**

Foto Descalçamento



Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foi observado solo exposto atrás das edificações, porém, sem acesso. Há um polígono de inventário, mas não foram vistas feições além do indicado.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

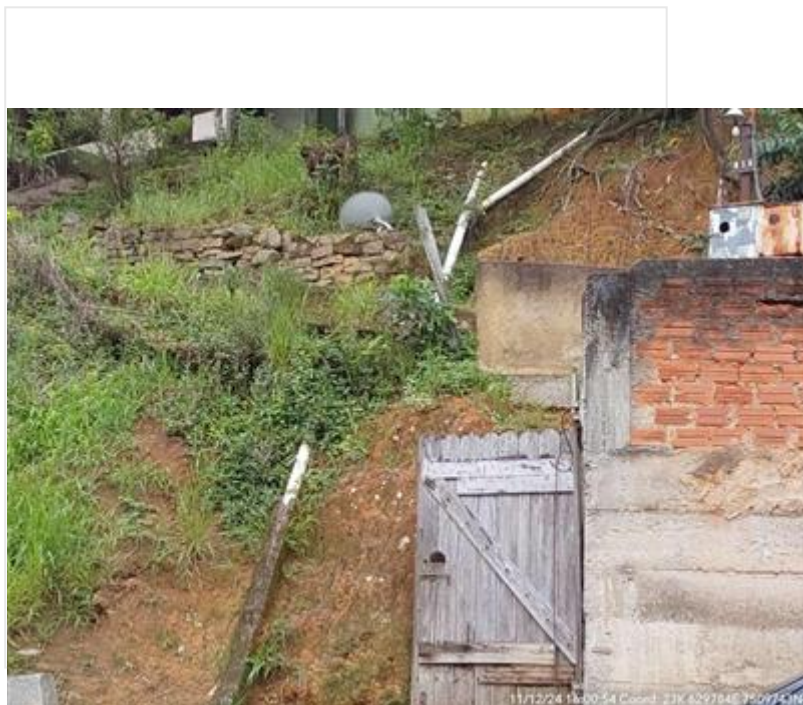

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor construído com base em inventário, imagem de drone e nas poucas feições que foram passíveis de avaliação no terreno. Há descida de material para via e início de descalçamento em uma edificação.

GPS

Área analisada:

Area: 1,249.38 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,731

N_m

629,804

status_revisao

Ok