



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 4:14:07 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

16

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__16

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Antonio Caraméz, 839

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

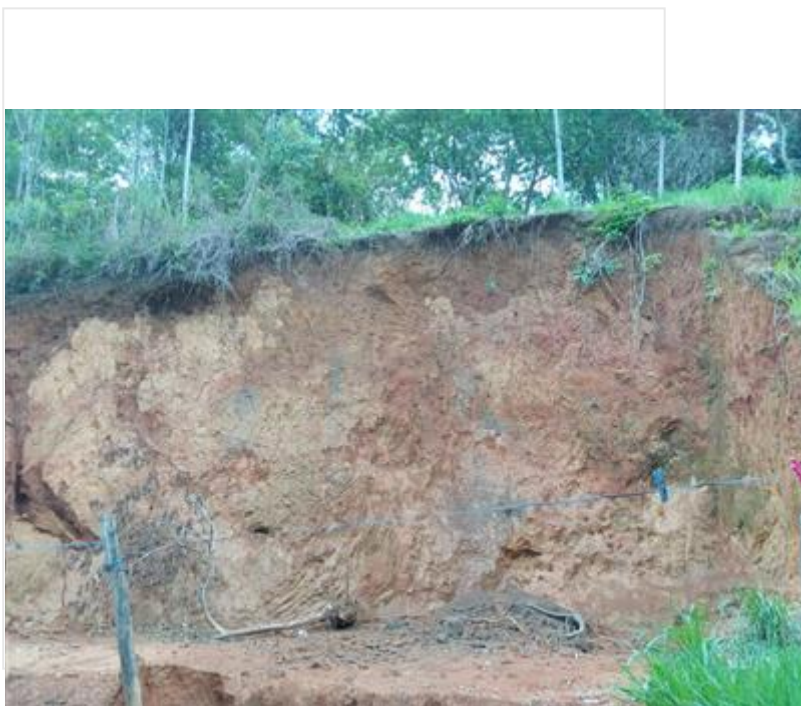

Descrição do terreno:

Talude de corte com vegetação de pequeno porte.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual silte-arenoso, com baixa plasticidade, bem úmido, mal desenvolvido e pouco espesso.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Segundo a moradora, o movimento de massa ocorreu em fevereiro de 2024, encostando na parede dos fundos do imóvel.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com ocorrência de movimento de massa pretérito, onde há histórico recorrente de deslizamento, mas sem atingimento do imóvel. Com chuvas intensas e prolongadas, o processo pode ser reativado.

GPS

Área analisada:

Area: 334.37 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,682

N_m

629,727

status_revisao

Ok