



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 4:32:00 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

17

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__17

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Antonio Caramez, 790.

Localidade:

Centro.

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

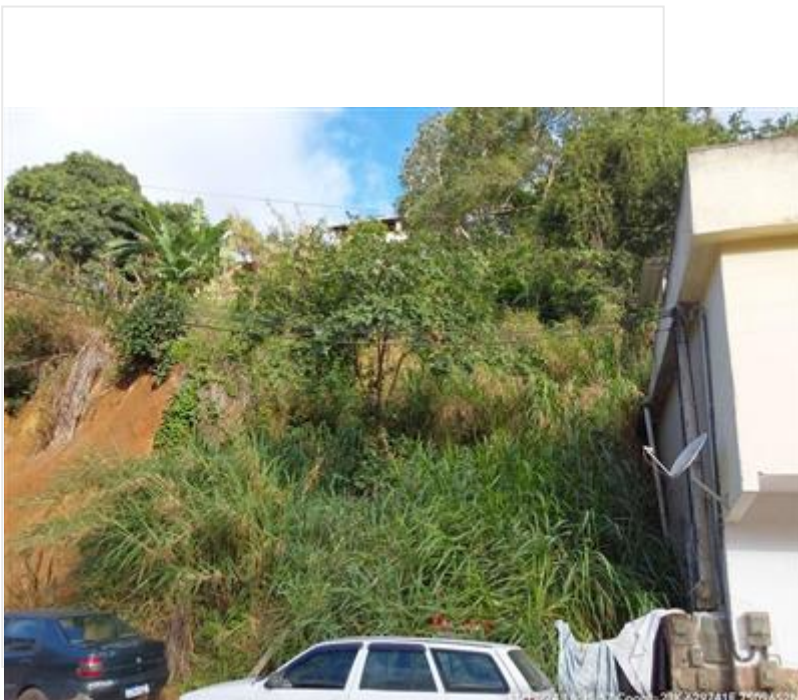


Foto do talude de corte único:



Descrição do terreno:

Talude de corte no sopé da encosta natural, onde a vegetação é densa e arborizada, com casas a montante e a jusante.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro, com horizonte mal desenvolvido e sem características minerais da rocha-mãe, tendo alto grau de alteração.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Foto Sulcos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Ocorrência de movimento de massa em fevereiro de 2024, segundo relatos da moradora local, obstruindo parcialmente a rua.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com ocorrência de movimento de massa a jusante da encosta natural, obstruindo parcialmente a via. Nota-se a presença de feições de instabilidade significativas no entorno.

GPS

Área analisada:

Area: 4,610.17 Sq meters

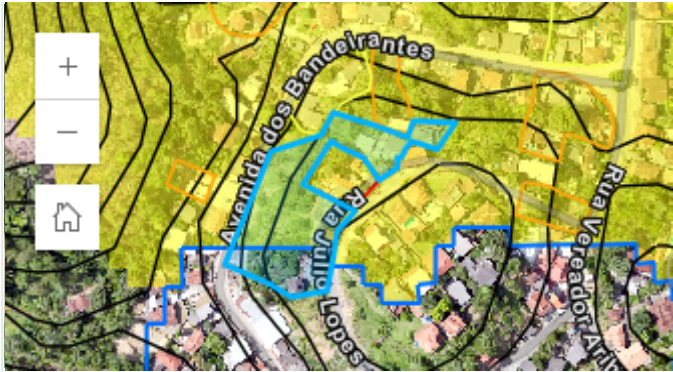

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,669

N_m

629,793

status_revisao

Ok