



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 4:55:40 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

18

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__18

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Julio Lopes, 219

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

55

Foto da encosta natural:

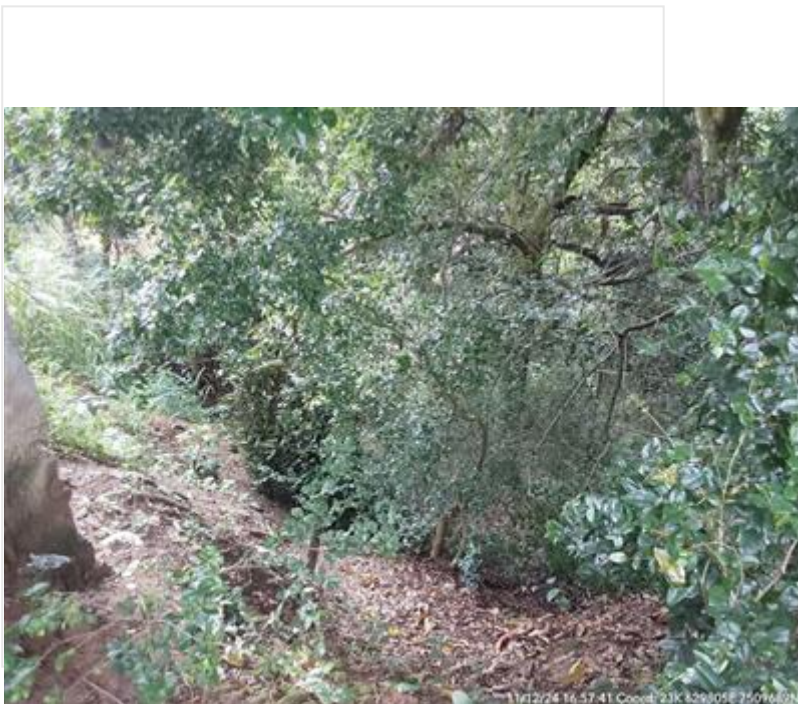

Descrição do terreno:

Encosta natural dividida em vários patamares, com vegetação densa e arborizada, contendo casas no topo.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com horizonte mal desenvolvido, assim como presença de aterro mal compactado.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Descalçamento**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas em moradias



Foto Estrutura colapsada



Foto Descalçamento



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não há evidências de movimento de massa no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com marcantes feições indicativas de instabilidade, mas sem movimentação de massa. No entanto, o terreno encontra-se muito instável e com casas na crista já sendo descalçadas, comprometendo parte do imóvel. O avanço das feições é destacado significativamente em período de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 838.94 Sq meters

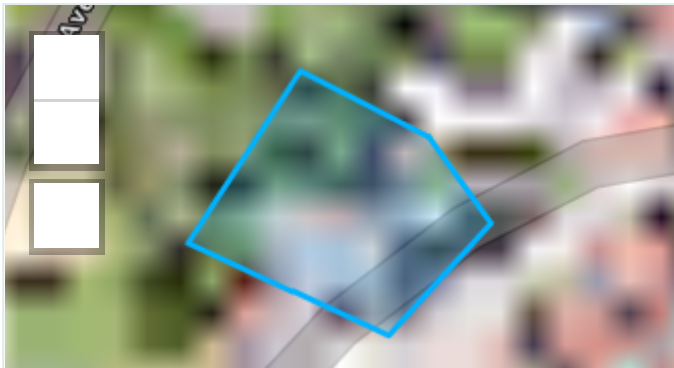

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,684

N_m

629,810

status_revisao

Ok