



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 12, 2024, 9:23:06 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

19

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__19

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Vereador Arthur Marques dos Santos, 333

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

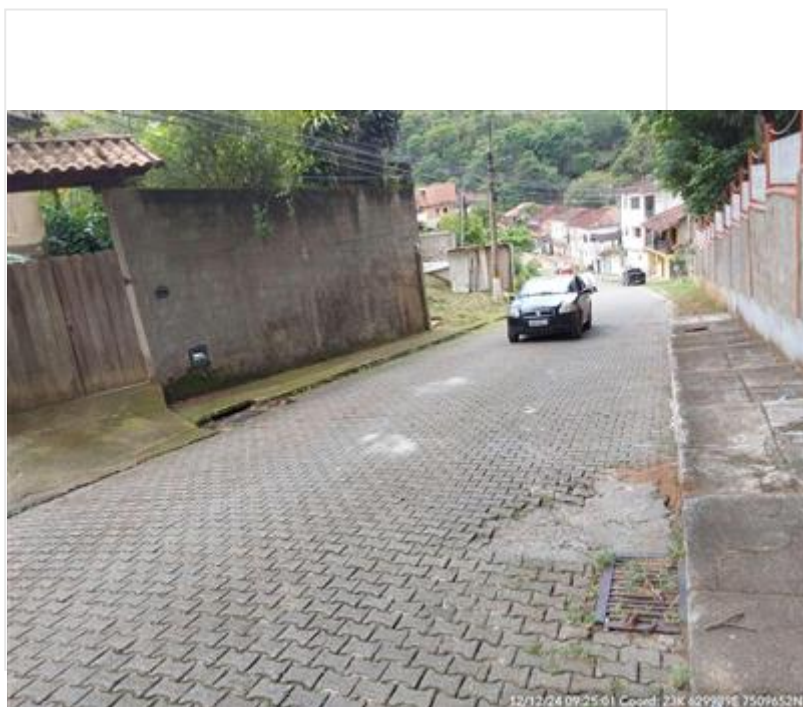

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Descrição do terreno:

Corte bem verticalizado, vegetação de grande porte, com bananeiras na lareral.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Até onde foi possível observar, há solo bem desenvolvido e bastante úmido.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Cicatrizes**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Estrutura colapsada



Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto Cicatrizes



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Aparente deslizamento planar, com atingimento de muro na base do corte. Observa-se que um possível avanço do processo a montante pode culminar em colapso da edificação na crista do corte.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Há indicações de feições compatíveis com deslizamento, contudo, a casa na base do corte aparenta estar desocupada. Esta edificação apresenta avarias e um muro foi atingido no processo. Alerta-se para um avanço do processo a montante, que impactará a casa na crista do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 674.11 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,666

N_m

629,926

status_revisao

Ok