



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 3:20:36 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

2

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Das Margaridas, 623

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

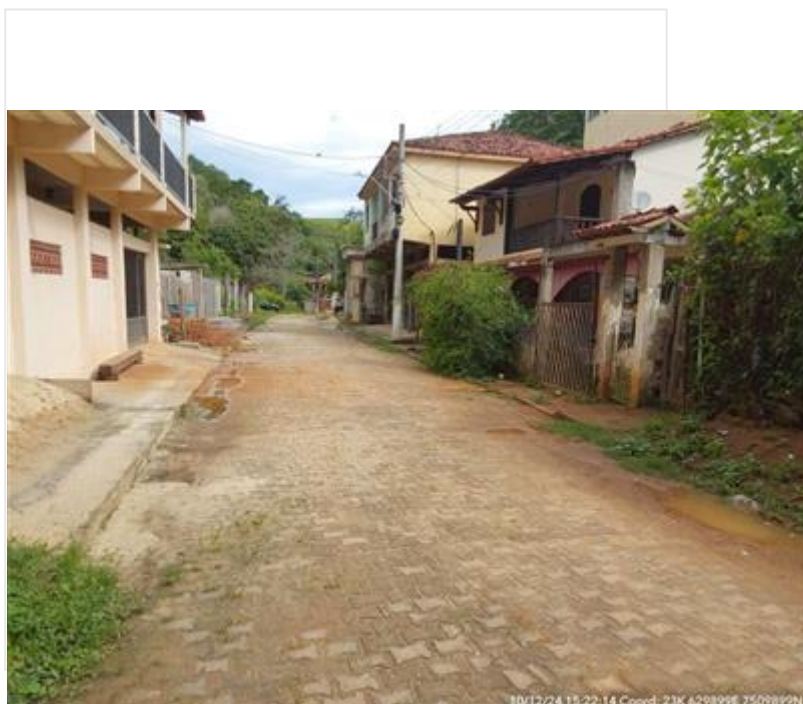

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Observa-se uma encosta natural com cortes no sopé, inclinação acentuada onde as edificações foram construídas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo aparenta ser espesso com horizonte bem desenvolvido.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Descalçamento**
- **Estrutura colapsada**
- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas em muros



Foto Trincas no terreno



Foto Estrutura colapsada



Foto Descalçamento



Foto Cicatrizes



Foto Sulcos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo ocorrido em fevereiro de 2024, com recorrência desde de 2010. O pulso de deslizamento atingiu pelo menos 3 casas, colpsando parcialmente 2 e deixando outras 2 em estado crítico.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com processo ativo e casas interditadas desde o ocorrido. Sem nenhum tipo de intervenção, cicatrizes de deslizamento expostas e chances de reativação do processo.

GPS

Área analisada:

Area: 4,245.96 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,891

N_m

629,863

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



10/12/24 16:10:11 Coord: 23K 629895E 7509887N

Descrição da foto1

Casa parcialmente atingida.

Foto2



Descrição da foto2

Atingimento parcial da moradia 623.