



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 3:43:40 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

3

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Das Margaridas, 1115

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:

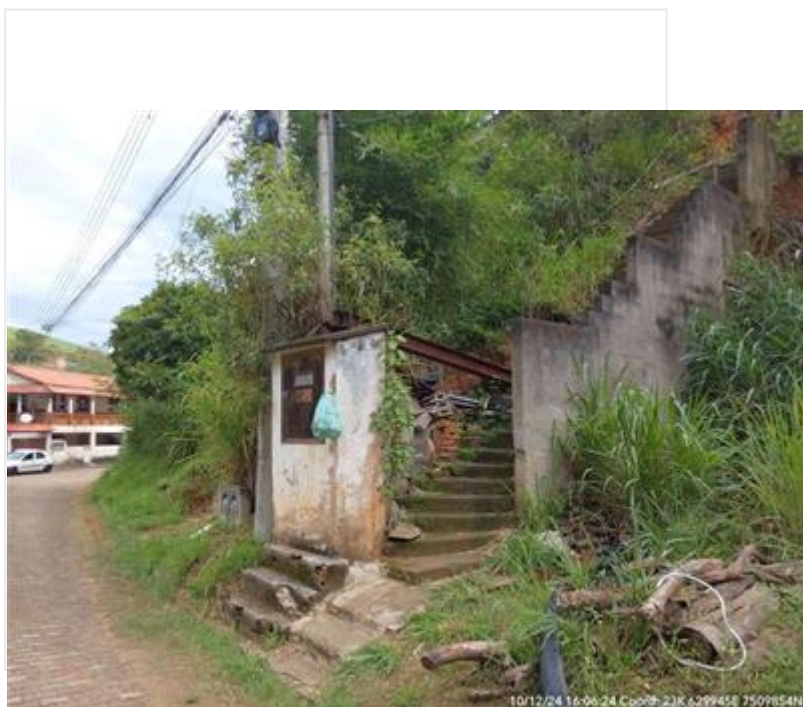

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Cortes feitos em encosta natural para construção de casas. Encontram-se vegetados dificultando análise.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Na porção que pode ser observada, há presença de solo espesso sem muitos detalhes visíveis.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**
- **Trincas em muros**
- **Muros inclinados**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas em muros



Foto Trincas no terreno



Foto Muros inclinados



Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Conjunto de casas inseridos ao lado de outro setor com processo ativo.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com cortes intensos ao lado de um setor com processo ativo. Há pequenas trincas em várias estruturas ao longo da área analisada, indicando instabilidades no terreno.

GPS

Área analisada:

Area: 1,843.91 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,854

N_m

629,918

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Foi feito um pequeno corte com afundamento em consequência.

Foto2



Descrição da foto2

Acesso comprometido dos moradores.