



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Dec 11, 2024, 9:59:05 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Inicias Tecnico 1:

**BC**

Inicias Tecnico 2:

**SC**

Microbacia:

**MD\_Centro\_286**

Setor:

**5**

Código do setor:

**MD\_Centro\_286\_BC\_SC\_\_5**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**Das Margaridas, ao lado do 1115**

Localidade:

**Centro**

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:

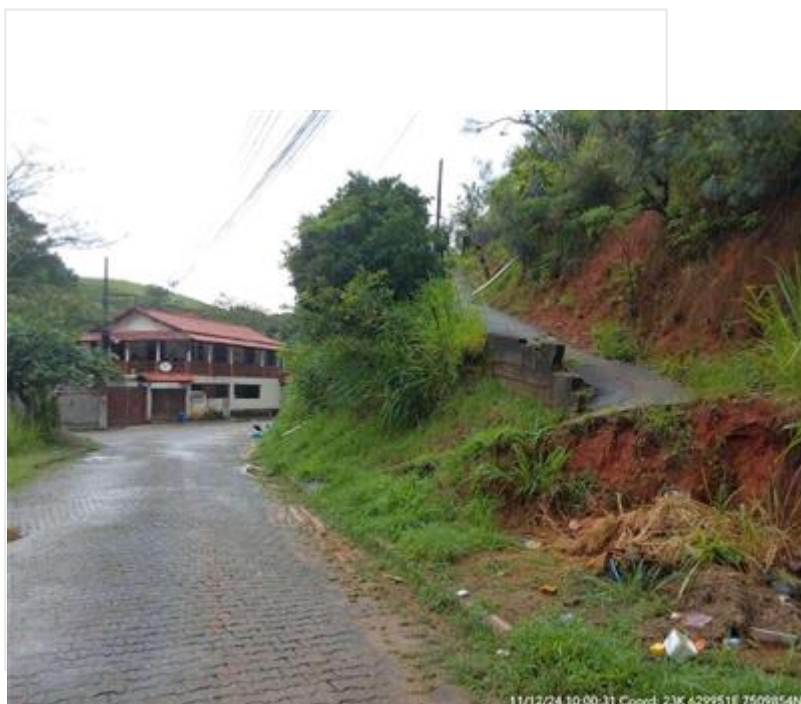

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

**1 - 5m**

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

**85**

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

**Taludes de corte presentes desde o acesso a moradia, com vegetação de baixo a médio porte.**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual espesso e horizontes mal desenvolvidos.**

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**1 - 2m**

Distância topo do talude - base da casa:

**Nulo**



Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Descalçamento**
- **Trincas em moradias**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas no terreno





Foto Descalçamento



Foto Afundamento





Foto Erosão Laminar



Foto Sulcos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

**Não foi observado evidências de movimento de massa no local. Casas na crista do talude estão fechadas e sem moradores.**

Histórico de processos:

**Não**

Processo Ativo:

**Não**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Concentração de água em superfície (enxurrada)**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Canal**

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

**Alto**

Número de moradias em risco:

**3**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Neste setor foram observadas várias feições de instabilidade ao longo da rampa de subida para acesso as casas e taludes de corte nos fundos delas. Há um talude no início da rampa de acesso (a jusante das casas) apresentando estágio avançado de erosão. Foi possível constatar trincas em um pátio e consequente inclinação da estrutura e terreno. A edificação apresenta trincas expressivas nas paredes e ainda foi observado descalçamento neste setor. Sendo assim, como não há moradores em virtude da interdição de imóveis, e considerando as condicionantes relatadas anteriormente, o risco foi classificado como alto, com a necessidade de acompanhamento no avanço das feições, pois pode comprometer a rota de fuga.**

GPS



Área analisada:

Area: 703.68 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

7,509,828

N\_m


629,950

status\_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

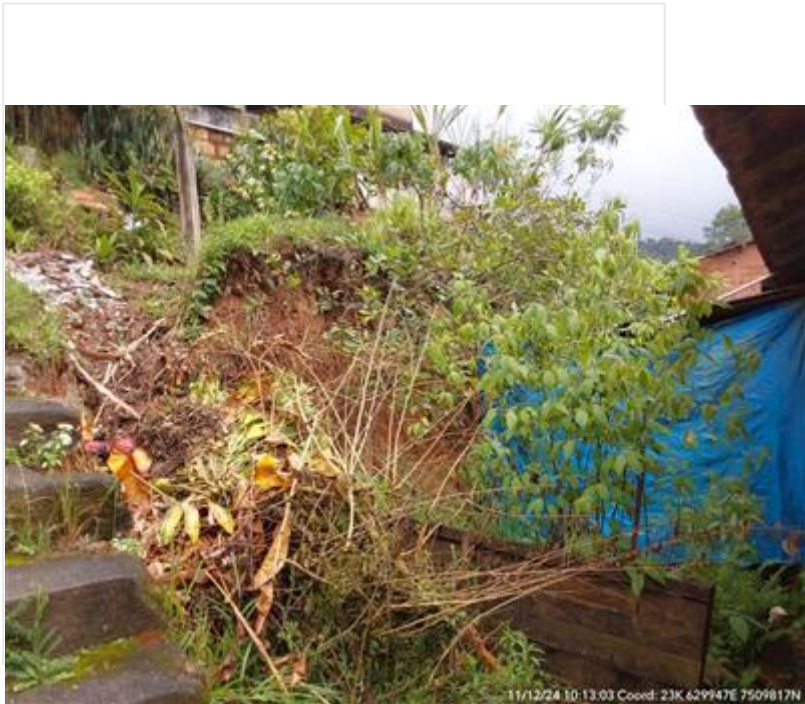

Descrição da foto1

Talude de corte atrás da moradia.



