



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 10:22:16 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

6

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Rua das Margaridas (casas no topo da servidão), 579

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:

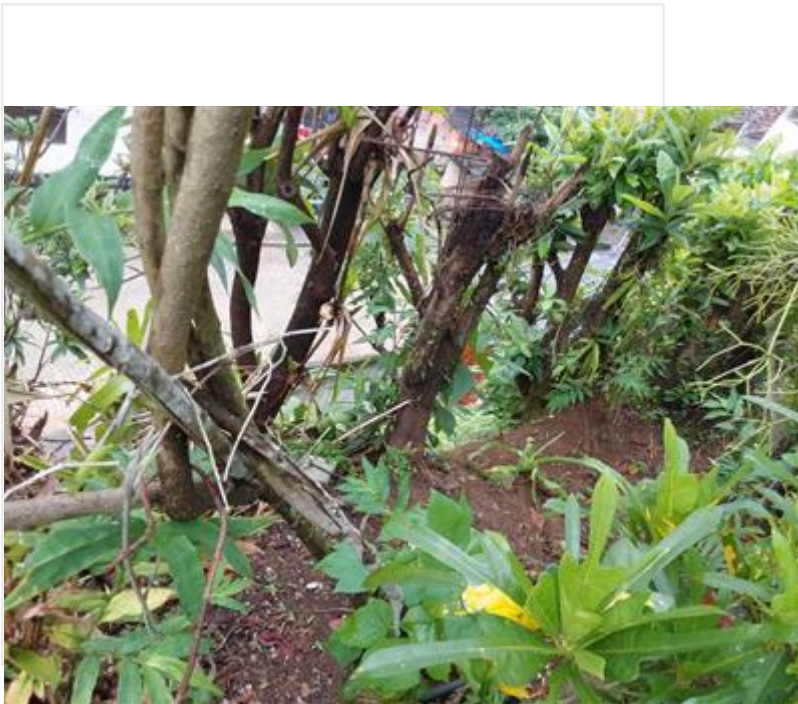

Descrição do terreno:

Microtaludes e taludes de baixa altura, com aplainamento do terreno no topo da servidão.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Onde pode ser avaliado apresentou solo bem desenvolvido e bastante úmido.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Trincas no terreno**
- **Descalçamento**
- **Cicatrizes**

Foto Trincas no terreno



Foto Descalçamento



Foto Afundamento



Foto Cicatrizes



Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Conjunto de casas encontram-se no topo de servidão, ao lado de um polígono de risco alto que, se deflagrado, pode comprometer rota de fuga das casas a montante.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor, definiu-se o risco como monitoramento, devido a localização do conjunto de casas se encontrar a montante de um setor de alto somada as feições de instabilidade. Foram encontrados sinais de afundamento e trinca no terreno, assim como estruturas drenantes em estado precário acumulando volumes de água no terreno. No avanço do processo a jusante, este conjunto de casas terá sua rota de fuga comprometida, deixando moradores presos no topo da servidão.

GPS

Área analisada:

+

-



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,808

N_m


629,933

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

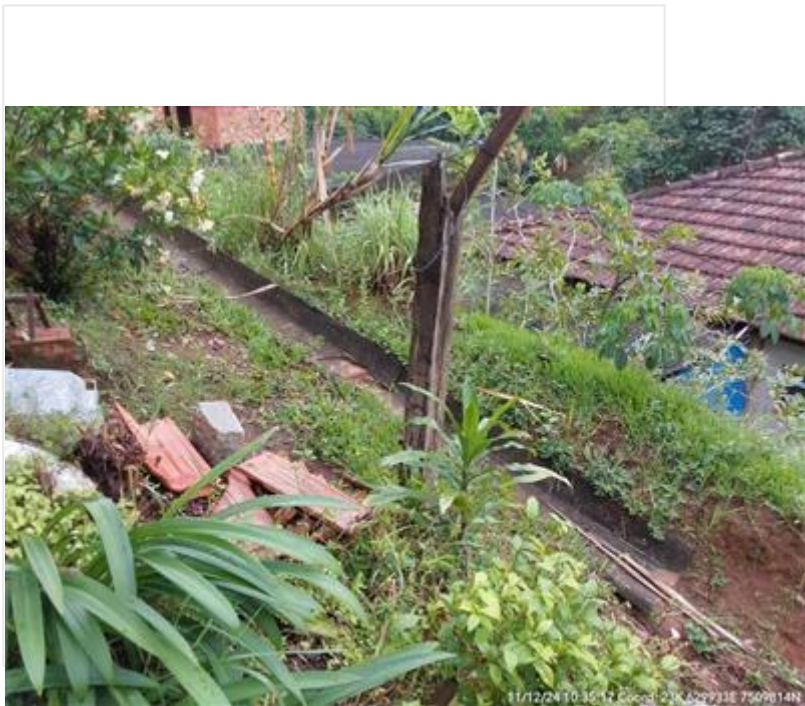

Descrição da foto1

Canaleta em estado precário no topo da servidão.

